

Seat Ibiza (KJ) - Atypiske styreegenskaber | HELLA

Seat

Ibiza (KJ)

Årgang: 31.01.2017-13.07.2017

Stelnummer: ...000324 - ...029443

Atypiske styreegenskaber

Irritationer i styretøjet

Hvis ovenstående fejl konstateres, kan det skyldes utilstrækkelig fastgørelse af ratakslen.

I dette tilfælde er der mulighed for, at ratakslen (se illustrationen) er monteret med et tilspændingsmoment, der ikke opfylder forskrifterne.

Det kan medføre dårlige styreegenskaber.

Afhjælpning:

Få straks bilen kontrolleret på et autoriseret værksted.

Her kontrolleres boltens tilspændingsmoment, og den spændes om nødvendigt med fabrikantens angivne moment (20 Nm + 180°).

Aktionen dokumenteres med en mærkat og påskriften "45N7" ved reservehjulsbaljen.

Bilfabrikanten har allerede taget sig af problemet, og brugerne af de berørte biler er underrettet. Man må dog af diverse grunde gå ud fra, at ikke alle biler er blevet kontrolleret eller udbedret.

