



Skoda Enyaq - fejl i forlygtejustering

Datablad	
Mærke	Skoda
Køretøjsmodel	Enyaq
Motor	Elektrisk
Motorkode	EBJC
Årgang	2021 til 2024
Hella reservedele	Hovedforlygte til venstre: 1EX 014 773-911Hovedforlygte til højre: 1EX 014 773-921
Symptom	Blænding af modkørende trafik efter justering af forlygter
Anbefalet værktøj	mega macs X, SEG V

Vigtig sikkerhedshenvisning

De følgende tekniske informationer og praktiske tips er udarbejdet af HELLA for at hjælpe bilværkstederne professionelt i deres arbejde. De informationer, der gives på denne hjemmeside, bør kun benyttes af brancheuddannede fagfolk.

Forkert justering af forlygter efter servicearbejde


Ved ovennævnte køretøjstype kan det forekomme, at hovedlygterne kan være forkert justeret efter vedligeholdelse eller reparation af forlygterne. På trods af den angiveligt korrekte grundindstilling overholder lyslængden ikke specifikationerne. Det betyder, at modkørende trafik kan blive blændet.

I disse tilfælde er årsagen den automatiske lygteindstilling, som ikke blev sat til nul før grundindstillingen af hovedlygterne. Den passende funktion findes i infotainmentmenuen under "Servicemenu → Eksteriør → Forlygter → Lysindstillinger".

Hvis forlygternes nivellering ikke indstilles til nulværdien før justering, udføres grundjusteringen af forlygterne på et forkert grundlag. Det lysbillede, der opstår, afviger derfor betydeligt fra måltstanden.

Det fører til ikke tilladt belysning af kørebanen og øger risikoen for at blænde andre trafikanter, hvilket skaber en betydelig fare.


For at få en korrekt justering skal den automatiske lygtenivellering derfor indstilles til nul på forhånd i ovenstående menu. Først derefter må den grundlæggende justering af hovedlygterne udføres ved hjælp af en passende lygteindstillingsanordning i overensstemmelse med producentens specifikationer. Til sidst skal du kontrollere funktionen og foretage en prøvekørsel.

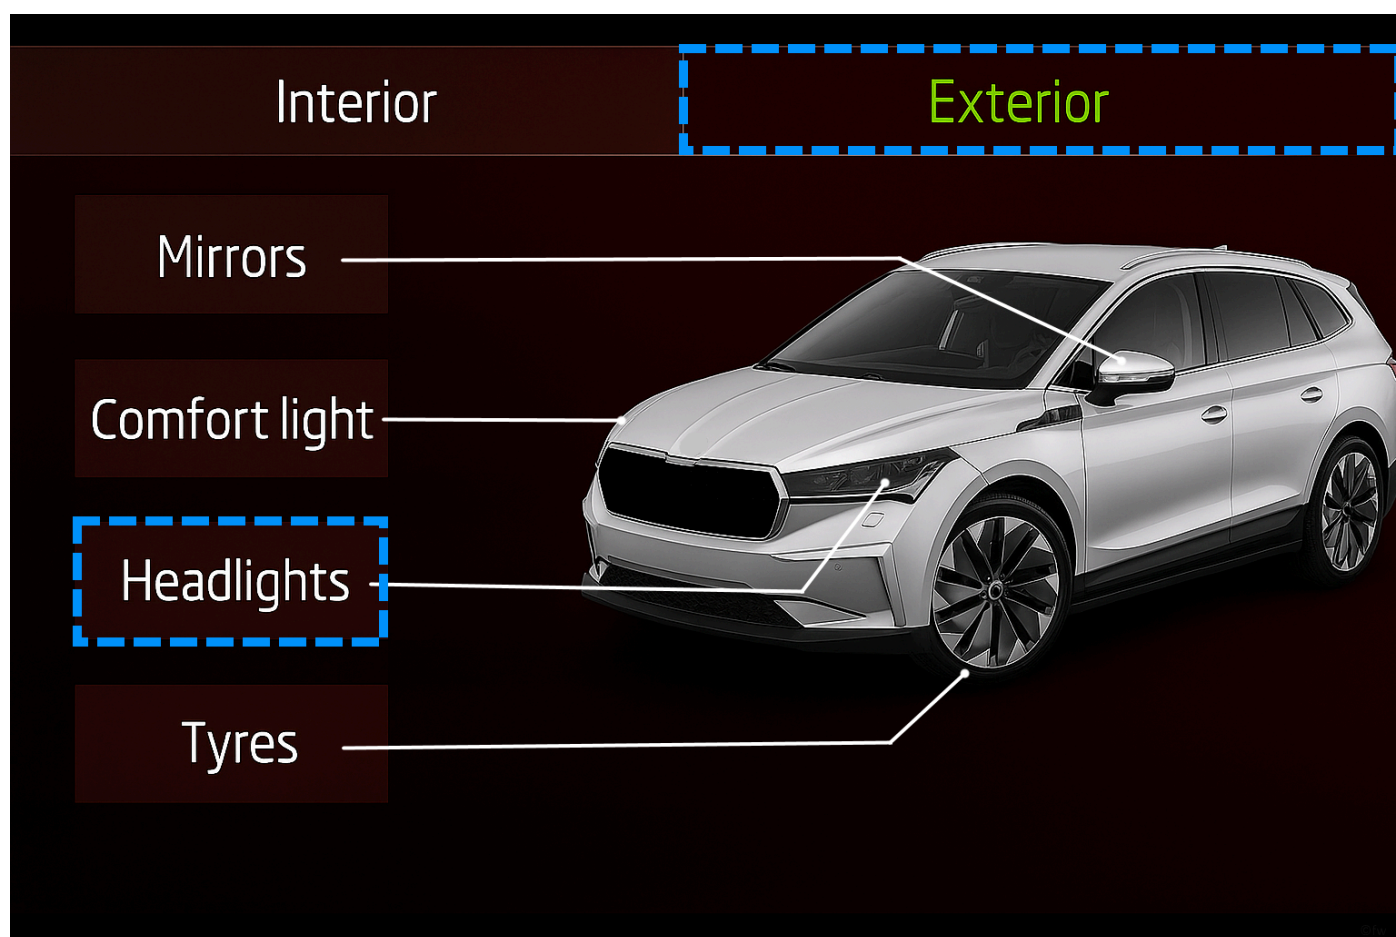

Eksempel på menustruktur i infotainmentsystemet: I området "Eksteriør" fører menupunktet "Forlygter" til menuen til indstilling af lyslængden.



Illustrativ visning: I dette menupunkt kan den automatiske lyslængderegulering sættes til nul.

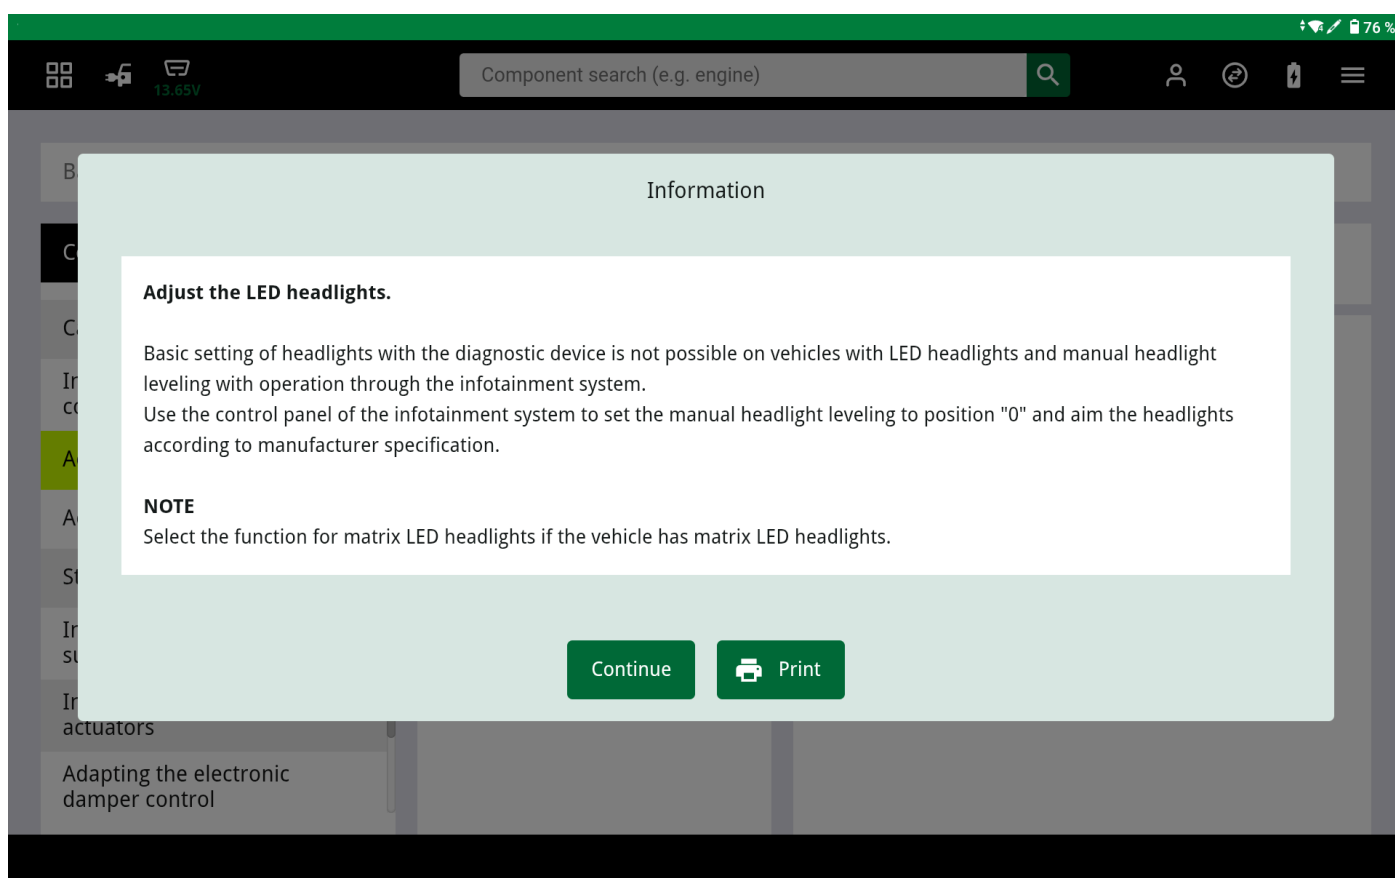

Notat i diagnoseenheden om fremgangsmåden til justering af forlygter

Bemærk

Overhold i den forbindelse altid fabrikantens vedligeholdelses- og reparationsanvisninger!

Denne fejl kan også forekomme på andre modeller med samme udstyrsvariant.

Sikkerhedsmeddelelse hybrid/el-bil!

Alt reparationsarbejde må kun udføres af elektroteknisk uddannede personer. Højspændingsanlægget skal være afbrudt af en "specialist i arbejde på egensikre HV-køretøjer før reparation. De respektive landespecifikke love og bestemmelser vedrørende arbejde på højspændingsanlæg skal overholdes.

Reprinting, distribution, reproduction, exploitation in any form whatsoever or disclosure of the contents of this document, even in part, is prohibited unless our express permission has been obtained in writing beforehand and the source is stated. The schematic illustrations, pictures and descriptions are provided for explanatory purposes and are only intended as a visual supplement to the document text, so they cannot be used as the basis for installation or assembly work. All rights reserved.