



Suzuki Across - advarsel hybridsystem

Datablad	
Producent	Suzuki
Model	Across
Motor	Alle modeller med hybridmotor
Årgang	2020
Symptom	Advarsel hybridsystem



Advarsel "Fejl hybridsystem" fejlkode P1CCC

I ovennævnte modeller kan der komme en advarsel vedrørende hybridsystemet. I kombiinstrumentet vises fejlmeddelelsen: "Fejl i køretøjets elektriske system, spændingsomformer". Systemet beder bilen om at holde stille. Koden P1CCC bliver ofte gemt i fejlhukommelsen (fejl i stelforbindelsen).

Dette kan skyldes uegnede skruer til fastgørelse af DC/DC-omformeren. Disse fører til høje kontaktmodstande med tilsvarende fejlmeddelelser.

For at afhjælpe dette skal de 4 skruer (A) udskiftes til en modificeret version (T9011-908C9-200).

Sørg for, at de sidder godt fast og ikke viser tegn på korrosion.

BEMÆRKNINGER

Obs højspænding:

Vær i den forbindelse opmærksom på, at arbejdet kun må udføres af et autoriseret specialværksted og af kvalificeret personale. Køretøjsproducentens reparations-, vedligeholdelses- og sikkerhedsanvisninger skal overholdes!

