



Suzuki SX 4 S-Cross - funktionsfejl i navigationssystemet

Datablad	
Producent	Suzuki
Model	SX 4 S-Cross
Motor	Alle modeller med navigationssystem
Årgang	fra 04.2017
Symptom	Funktionsfejl i navigationssystemet



Funktionsfejl i navigationsdisplayet

Der reklameres over følgende problem i de ovennævnte modeller. Under navigation kan displayet fungere dårligt (f.eks. forsinket billedvisning). Årsagen til denne fejlfunktion kan være et klemt/beskadiget tagantennekabel. Kablet kan være kommet i klemme mellem antennefoden og tagpladen under installationen. Det kan føre til afbrydelser i kablet og dermed forårsage de ovennævnte funktionsfejl. Fejlen afhjælpes på følgende måde.

- Afmonter tagantennen i henhold til producentens anvisninger
- Kontrollér kablet for skader, og udskift antennen, hvis det er nødvendigt (OE-nr. 39253-68L21-000)
- Monter tagantennen i henhold til producentens anvisninger, og sørg for at placere antennekablet korrekt.