



Tesla Y - Vandindtrængning kabineblæser

Datablad	
Producent	Tesla
Model	Y
Motor	Alle modeller
Årgang	2022
Symptom	Støj fra kabineblæser



Vandindtrængning i passagersiden kabineblæser

I de ovennævnte køretøjer kan der trænge vand ind i passagerernes fodrum på grund af en defekt tætning af kabinefilter-ventilationsboksen. Det er især mærkbart under hurtig acceleration. Tæppe og måtte bliver her gennemblødt. Der kan også trænge vand ind i kabineblæseren, og det kan føre til høje, knirkende lyde i blæseren.
For at bekræfte årsagen skal kabinefiltrene afmonteres. Disse kan nås fra motorrummet (under dækslet til vandtanken). En tætning er synlig over ventilationsboksen. Hvis den kun er løst monteret eller ikke har noget kontakttryk, vil der trænge vand ind i bilen via ventilationshuset og ventilationsskakterne, når det regner.
Udbedrings- eller reparationsforanstaltninger skal udføres i overensstemmelse med bilproducentens anvisninger.



Tætning kabinefilterets ventilationsboks

ⓘ INFORMATION

Følg i denne forbindelse altid bilproducentens reparationsanvisninger!