



Toyota C-HR: Støj fra motorrummet

Datablad	
Producent	Toyota
Model	C-HR
Motor	1,2i
Motorkode	8NR-FTS
Årgang	2016 - 01-01-2018
Symptom	Støj fra motorrummet



Ubestemmelig, klaprende støj fra motorrummet

I ovennævnte modeller kan der forekomme ubestemmelig, klaprende støj fra motorrummet.
En mulig årsag kan være reguleringsventilen til ladetrykket, som kan vibrere på grund af tryksvingninger.
For at afhjælpe dette anbefales det at udskifte vakuumledningen med en modificeret version (25781-47030) og også montere en fastgørelsesclips (23841-28050).