



Toyota Yaris Hybrid - Hybridsystemet lukker ned i stedet for at gå i nødtilstand

Datablad	
Producent	Toyota
Model	Yaris Hybrid
Motor	1.5i 12V HSD
Motorkode	M 15A-FXE
Årgang	07,2020 - 11,2020
Symptom	Hybridsystemet slukker



Hybridsystemet slukker pludseligt

I de ovennævnte køretøjer kan hybridsystemet slukke pludseligt, når køretøjet pludselig accelererer, i stedet for at skifte til nødtilstand. Under kraftig acceleration kan der opstå et midlertidigt slip i hybridgearkassens indgangsspjæld. På grund af en softwaresvaghed i hybridstyreenheden kan det føre til, at hybridsystemet lukker ned. Bilproducenten har erkendt problemet og tilbyder en softwareopdatering som afhjælpning (for biler bygget mellem 07.07.2020 og 13.11.2020). Foranstaltningen er mærket "22SMD-092" og er noteret i garantisystemet. En softwareopdatering kan eventuelt foretages via Hella- Gutmann macsRemote Services eller en diagnoseenhed med pass-thru fra mega-macs-serien. Desuden kræves der registreret adgang til køretøjsfabrikantens onlineportal. Hvis der ikke er adgang til egnet udstyr, skal du kontakte et autoriseret værksted.