



Volkswagen T6 - Hvislende støj fra motorrummet

Datablad	
Producent	Volkswagen
Model	Transporter T6 (SF/SG)
Motor	2.0 TDI (CAAC/CXFA/CXHA)
Årgang	2015 - 2019
Symptom	Hvislende støj fra motorrummet



Hvislende støj ved acceleration

I -ovenstående modeller kan der forekomme hvislende støj fra motorrummet under acceleration. Nedsat motoreffekt kan ofte ikke konstateres, og motorstyringslampen er også slukket.

Defekte eller løse slanger eller slangeforbindelser i området omkring ladeluftkøleren er mulige årsager ([fig. 1](#)).

Desuden er det også muligt, at selve ladeluftkøleren er beskadiget. Ofte kan årsagen ses ved en visuel inspektion. Spor af olie på overfladen ([fig. 2](#)) tyder på en revne, som forårsager de nævnte lyde.

Udskift ladeluftkøleren for at afhjælpe problemet.



Fig. 1: Ladeluftkøler



Fig. 2: Oliespor på ladeluftkøleren