

Volkswagen Transporter T4 - Fejlkode: 1410 | HELLA

Volkswagen Transporter T4, 2,5 TDI Motorcode: ACV Årgang: 1998-2003
Parkeringsvarmer virker ikke Fejlkode: 1410 „Varmeenhed overhedet“
I ovennævnte modeller kan følgende fejlsymptomer forekomme: Parkeringsvarmeren slår fra af sig selv efter kort tids drift, og blæsermotoren kører. Når motoren er i gang, fungerer parkeringsvarmeren perfekt som supplerende varmekilde. I OBD-fejlhukommelsen for parkeringsvarmeren er lagret fejlkode, 1410 „Varmeenhed overhedet“. Årsagen kan være en fejl i den elektriske cirkulationspumpe. Pumpehjulet kan løsne sig fra akslen og medføre, at pumpen ikke virker. Da pumpemotoren kører, lagres der ingen fejl om cirkulationspumpen i fejlhukommelsen. I så tilfælde skal cirkulationspumpen kontrolleres og evt. udskiftes. Vær i denne sammenhæng opmærksom på anvisningerne om af- og påmontering fra køretøjsproducenten.

Transporter T4, 2.5 TDI

Engine code: ACV

Model year: 1998–2003

Parking heater without function

Error code: 1410 “Heating unit overheated”

If the following symptoms are observed in the above vehicle:

The parking heater switches itself off automatically after a short time and the passenger compartment fan switches on. While the motor is running the parking heater functions perfectly as an auxiliary heater.

Error code 1410 “Heating unit overheated” is read out from the OBD error memory for the parking heater.

One reason for this might be a fault in the electrical circulating pump. The flywheel may become separated from the shaft and cause the pump to lose performance. No error entry is made for the circulating pump because the pump motor is running.

In this case, the circulating pump must be checked and replaced if necessary.

Please do this by following the disassembly and reassembly instructions from the vehicle manufacturer.