



Volkswagen Transporter T6 - Tab af kølevæske

Datablad	
Producent	Volkswagen
Model	Transporter T6
Motor	Alle med 2,0 liters dieselmotor
Årgang	2015 - 2019
Symptom	Tab af kølevæske



Kølevæske-kontrollampen lyser og/eller for høj kølevæsketemperatur

Hvis kontrollampen for kølevæske i ovennævnte køretøjer lyser, og/eller motortemperaturen er for høj, skal kølesystemet kontrolleres for utætheder.

shy /> Der skal udvises særlig opmærksomhed på termostathuset. Her kan O-ringen være årsag til fejlen.

shy /> Hvis der er en utæthed her, skal termostathuset afmonteres, og O-ringen (06B12111119B) skal udskiftes. Før montering skal det påses, at anlægsfladerne er grundigt rengjorte. Kølesystemet skal derefter fyldes og udluftes i henhold til producentens specifikationer.