



Volkswagen Transporter T6 - Ujævn tomgang / motoren går i stå

Datablad	
Producent	Volkswagen
Model	Transporter T6
Motor	CXFA/CXHA/CXGA/CXGA/CXGB/CXGC/CXHB
Årgang	2015 - 2019
Symptom	Ujævn tomgang / motoren går i stå



Motoren går ujævnt i opvarmningsfasen/ motoren går i stå efter koldstart

Hvis motoren i ovennævnte køretøjer går i stå eller går ujævnt efter koldstart, kan årsagen være en utæthed i indsugningssystemet. Der kan være lagret forskellige fejlkoder i styreenheden vedrørende falsk luft. Kontrollampen for motorstyringen kan tænde.

Der skal udvises særlig opmærksomhed på samlingen mellem luftmassesensoren og luftfiltret. Der er en mulighed for, at tætningsringen er beskadiget eller er forkert monteret.

For at afhjælpe dette skal man adskille samlingen og kontrollere, at tætningsringen er korrekt monteret. Evt. skal den udskiftes.

I nogle tilfælde kan tætningsringen mangle helt. Den er evt. glemt under tidligere vedligeholdelses- eller reparationsarbejde.

