

Volvo V60 - Manglende motoreffekt | HELLA

Volvo V60

D4 2,0 16V CDI

Motorkode D4204 T5

Årgang 2010-2013

Manglende motoreffekt

Fejlkode P0299

„Ladetryk for lavt“

Hvis ovennævnte fejl konstateres sammen med fejlkode P0299, kan årsagen være en defekt ladeluftkølerslange.

Som følge af en mekanisk defekt i holderen til ladeluftkølerørret berører slangen og remskive hinanden, hvilket beskadiger slangen.

I så fald skal slangen og holderen kontrolleres og om nødvendigt udskiftes.

Reparationsvejledning!

Bilfabrikanten har registreret problemet og afhjulpet det ved en serviceaktion ved hjælp af ændrede komponenter, ladeluftkølerslange og ladeluftrør. Det er dog muligt, at ikke alle biler er kontrolleret.

Denne fejl kan også forekomme på andre modeller med samme motortype.