

VW CC - Støj ved drejebevægelse | HELLA

VW

CC

Årgang: 2011 - 2017

Støj ved drejebevægelse

I denne reparationssituation klager kunden over skurrende en støj eller lyd i området omkring ratstammen, når der drejes på rattet.

Hvis det ovennævnte problem konstateres, kan en mulig årsag være en utilstrækkelig smøring af slæbekontakterne til førerairbaggen på ratstammen.

Reparationsvejledning:

- Afmonter førerairbaggen (forsigtig: arbejder på og med airbags må kun udføres af sag- og fagkyndige medarbejdere).
- Smør slæbekontakterne til airbaggen på ratstammen med det specialglidemiddel, som køretøjsproducenten har foreskrevet (G 052 172 M2).
- Monter førerairbaggen igen.

Foretag efterfølgende en prøvekørsel for at kontrollere reparationen, og udlæs fejlkodehukommelsen med et egnet diagnoseapparat.

BEMÆRK:

Vær i den forbindelse opmærksom på, at disse arbejder kun må udføres af et autoriseret fagkyndigt værksted, og at køretøjsproducentens reparations- og vedligeholdelsesanvisninger skal overholdes!