

# VW Crafter - Batteriet aflades | HELLA

**VWCrafterÅrgang: Uge 40/2012 – 01/2013Stelnr.:  
WV1ZZZ2EZD6018306 – 25318WV1ZZZ2FZD7002896 –  
4666Strømforbrug når tændingen er slået fra.Batteriet aflades.Hvis  
batteriet i ovennævnte modeller aflades af sig selv ved længere  
tids stilstand, kan årsagen være tændingslåsen.En elektrisk  
funktionsfejl i tændingslåsen kan medføre, at der løber for høj  
hvilestrøm, når tændingen er slået fra. Det kan medføre, at batteriet  
aflades.Bilfabrikanten har allerede taget sig af problemet, og  
brugerne af de berørte biler er underrettet.Det må antages, at flere  
årsager kan have medført, at ikke alle biler er kontrolleret hhv.  
repareret.Biler, der er produceret mellem uge 40 / 2012 og uge 1 /  
2013, får på det autoriserede værksted monteret en ny tændingslås,  
og tændingsnøglen indlæres på ny.Efter reparationen markeres  
bilerne med en mærkat ved bilens værktøj.**

## **Crafter**

**Model year: CW 40/2012 – 01/2013**

**Chassis no: WV1ZZZ2EZD6018306 – 25318**

**WV1ZZZ2FZD7002896 – 4666**

**Power consumption with the ignition switched off.**

**The battery discharges.**

If the battery of the vehicles specified above discharges after the vehicle has been standing still for longer periods, a possible cause could be the ignition switch.

Due to an electronic malfunction on the ignition switch, a quiescent current that is too high may flow when the ignition is switched off. This can lead to the battery discharging.

The vehicle manufacturer has already addressed the issue and notified owners of all models affected.

For various reasons, however, it can be assumed that not all vehicles have been inspected and repaired.

On vehicles that have been built between CW 40 / 2012 and CW 1 / 2013, a new ignition switch is installed in a specialist garage and the ignition key is newly programmed.

Following a repair, the vehicles are marked in the area of the on-board tool kit with a sticker.