

VW New Beetle - Startvanskeligheder | HELLA

VW New Beetle Alle modeller Startvanskeligheder, kraftig motorbankning i tomgang, motoren kører i nødprogram. Hvis der klages over ovennævnte fejl påpeges, kan det have flere årsager. Ovennævnte fejlbillede skyldes ikke-plausible værdier. Desuden kan der være lagret følgende fejlkoder i motorstyreenheden:- P1556 – Turbotryk, reguleringsgrænseværdi ikke nået. Følg i så fald følgende fremgangsmåde:- Tag multistikket på ledningsnet af motorstyreenheden og af kølevæsketemperatursensoren og kontroller, at der er gennemgang.- Kontroller stikbenene på begge sider for korrosion og mekaniske skader, reparer dem om nødvendigt.- Kontroller stelforbindelserne.- Kontroller at kølevæsketemperatursensoren fungerer korrekt. Ved 800 C skal sensoren have en modstand på 275 - 375 ohm. Hvis sensoren er defekt, skal den udskiftes.

New Beetle

All models

Poor engine starting performance, excessive engine knocking at idle, engine runs in emergency mode.

If the above problem is raised, it could have several causes. Implausible values may cause the symptoms described. In addition, the following error codes may be stored in the engine control unit:

- P1556 – Turbocharging pressure, control limit is not reached.

In this case, proceed as follows:

- Disconnect wire harness multi-plug from the engine control unit and the coolant temperature sensor and perform a continuity test.

- Check contacts on both sides for corrosion and mechanical damage, repair if necessary.

- Check the ground connections.

