



VW Polo 9N - Ujævn motorgang og mulige problemer ved emissionskontrol

Datablad	
Producent	Volkswagen
Model	Polo 9N
Motor	BME
Årgang	2001 - 2009
Symptom	Ujævn motorgang



Motoren går uregelmæssigt / Problemer ved emissionstest

En defekt plastslange på motorens udluftsventil ([fig. 1](#)) kan være årsag til ujævn motorgang i ovennævnte modeller. Indsugning af "falsk luft" kan også give problemer ved emissionstesten. I dette tilfælde er det sådan, at det beskadigede, gennemslidte sted ([fig. 2](#)) ikke er let at lokalisere. Desuden er den støj, der forårsages af utætheden, heller ikke altid til stede eller afhængig af motorens hastighed/motorens vibrationer. For at afhjælpe problemet skal den øverste afdækning på motoren afmonteres. Fjern de to skruer fra udluftsventilen (som er fastgjort øverst på motoren). Løsn udluftssslagen fra indsugningsmanifolden. Udskift ventilen med slangen. Sørg for, at slangen placeres korrekt.



BEMÆRKNINGER

Disse oplysninger kan også gælde for andre motorkoder.

