



VW Polo – Motorkontrollampe aktiv

Datablad	
Producent	Volkswagen
Model	Polo
Motor	1.0 TSI
Motorkode	DKLA
Årgang	2017 til 2021
Symptom	Motorens advarselslampe lyser
Anbefalet HGS værktøj	mega macs X

Vigtig sikkerhedsinformation

Fejl i tankens udluftningssystem

På den ovennævnte bilmodel kan motorens advarselslampe i instrumentbrættet tænde. I denne sammenhæng kan der være registreret en fejl vedrørende gennemstrømningsmængden i tankudluftningssystemet i motorelektronikkens fejlhukommelse, uden at der kan konstateres yderligere afvigelser i køreegenskaberne.

Hvis ovennævnte fejl foreligger, og der i forbindelse med diagnosen ikke kunne konstateres nogen entydige fejl i tankudluftningssystemet, skal der lægges særlig vægt på tankudluftningsventilen. Ventilen styrer den målrettede tilbageledning af de brændstofdampe, der er opsamlet i aktivkulbeholderen, tilbage til indsugningssystemet. Hvis ventilen ikke fungerer korrekt, kan den nødvendige gennemstrømning ikke længere reguleres korrekt. Dette medfører, at systemet fungerer uden for de foreskrevne driftsparametre, hvilket påvirker blandingssammensætningen og kan få motorens advarselslampe til at lyse.

Bilproducenten kender allerede problemet. Hvis der i forbindelse med den videre fejlsøgning ikke konstateres andre fejl i tankudluftningssystemet, kan udskiftning af tankudluftningsventilen og

aktivkulbeholderen afhjælpe problemet. Derudover skal systemets ledninger kontrolleres i henhold til producentens anvisninger og om nødvendigt rengøres.

Kontakt i dette tilfælde bilproducenten eller et professionelt værksted, der er godkendt af producenten.

Når fejlen er blevet udbedret, skal du slette fejlhukommelsen og derefter foretage en testkørsel.

ⓘ Bemærk:

Overhold i den forbindelse altid fabrikantens vedligeholdelses- og reparationsanvisninger!

Denne fejl kan også forekomme på andre modeller med samme udstyrsvariant.



Eksempel på en tankudluftningsventil