

VW Sharan (7M6 / 7M9) - Motorkontrollampen lyser | HELLA

VW

Sharan (7M6 / 7M9)

Årgang: 2000 – 2010

Motor: AUY 1,9 TDI

Motorkontrollampen lyser

På ovennævnte modeller klages der over fald i motoreffekten ved acceleration.

MIL-lampen (motorkontrollampen) lyser, desuden kan der være genereret følgende fejlkode.

P0225, P0226, P0227, P0228, P1630, P1631, P1632, P1633, P1634, P1639, P2122, P2123, P2127, P2128, P2135, P2138

De nævnte fejlkode gælder alle et problem ved gaspedalsensoren (fig. 1).

I dette tilfælde er årsagen til det ovennævnte problem en utilstrækkelig forbindelse i stikket til gaspedalsensoren (fig. 2).

Løsning:

- Kontroller stikforbindelsen for beskadigede og korroderede stikben (fig. 2, fig. 3), og udskift om nødvendigt dele.

Reservedele:

-Enkeltledning: 000 979 025 EA

-Klemsamler: 000 979 940

- Kontroller gaspedalsensoren for korrekt funktion

(Foretag en sus- hhv. potentiometer-kontrol med et oscilloskop) og udskift om nødvendigt dele.



Fig. 1

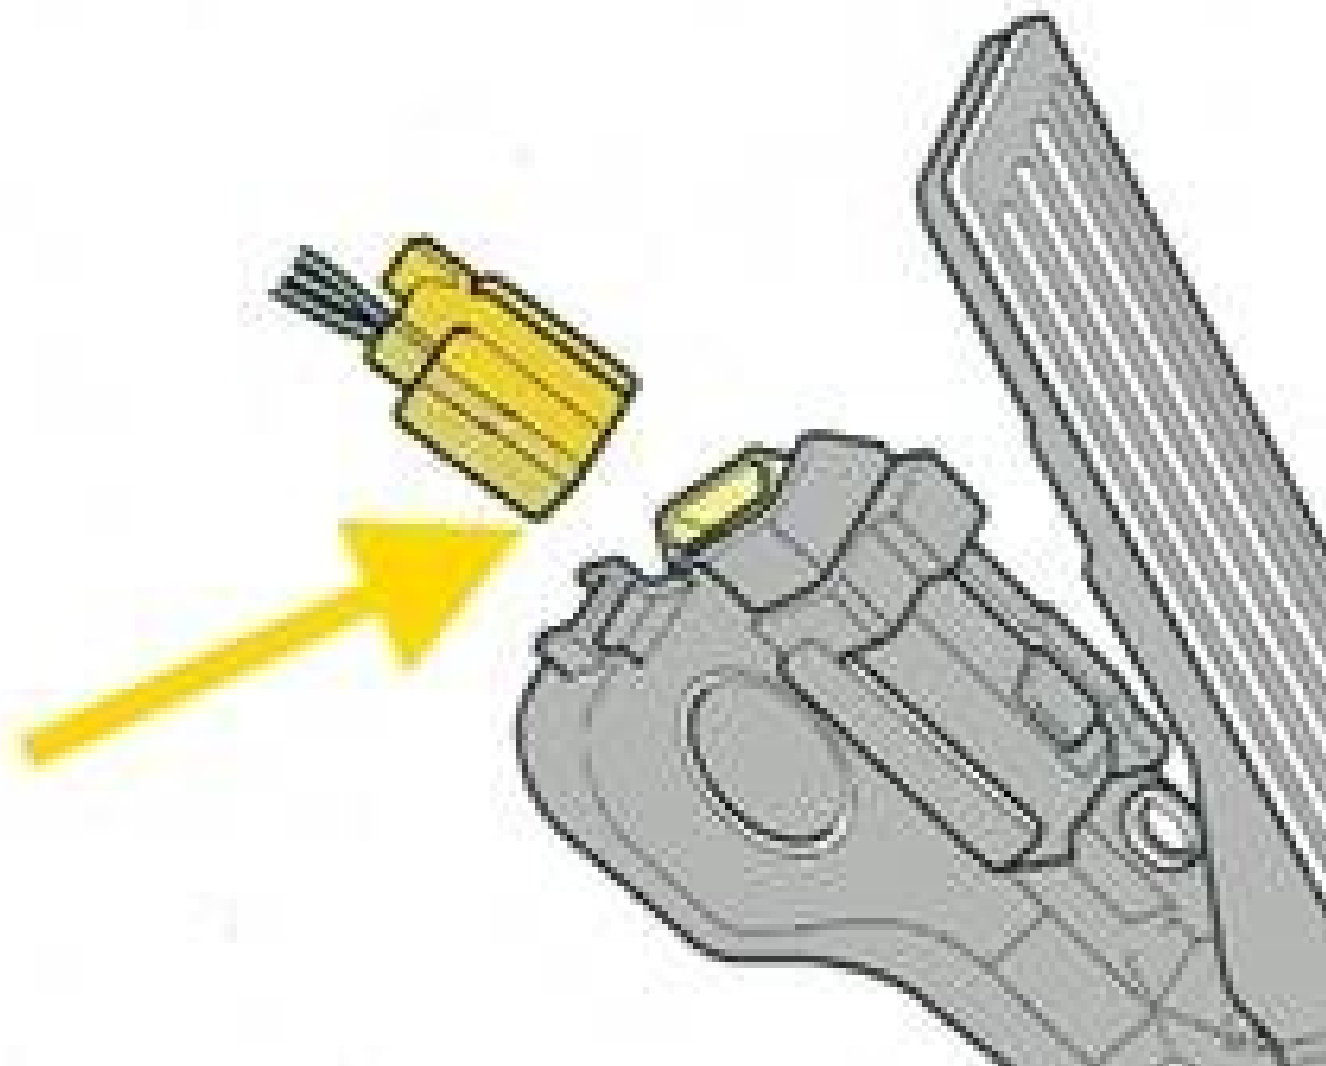


Fig. 2



Fig. 3