



VW T6 - Udskiftning af differenstryksensor

Datablad	
Producent	Volkswagen
Model	Transporter T6
Motor	2,0 l. Diesel
Motorkode	CXHA
Årgang	2015 - 2019
Symptom	Udskiftning af differenstryksensor



Udskiftning af differenstryksensoren

Hvis det er nødvendigt at udskifte differenstryksensoren på de ovennævnte køretøjer, er det en fordel at kende monteringspositionen.
Sensoren er placeret bag ladeluftkølerens slange, pakket ind i en varmebeskyttende folie (fig. 1). For at få adgang til sensoren skal ladeluftslangen eller ladelufttrøret afmonteres (fig. 2). For at gøre dette skal du fjerne 2 skruer i det nederste område. Løsn slangeklemmen øverst på ladeluftkøleren (fig. 3). Nu kan kombinationen af slange og rør fjernes (fig. 4). Når varmebeskyttelsesfolien er åbnet/fjernet, bliver sensoren synlig. Den kan nu udskiftes med en sensor fra f.eks. HELLA (artikelnr: 6PP 009 403-221).
Efter udskiftning af sensoren skal fejlhukommelsen slettes ved hjælp af et diagnoseapparat, f.eks. serien Hella-Gutmann Mega-Macs, og der skal udføres en prøvekørsel.

INFORMATION

På denne bil med motorkode CXHA "programmeres" differenstryksensoren af sig selv, mens bilen er i drift.





