



VW T6 - ujævn motorgang

Datablad	
Producent	Volkswagen
Model	Transporter T6
Motor	2,0 TDI
Årgang	2016 - 2019
Symptom	Ujævn motorgang



Motoren kører ujævnt: Motorkontrol- eller forvarmekontrollampen lyser

I ovennævnte modeller kan der optræde ujævn motorgang. I den forbindelse lyser motorkontrol- og/eller forvarmekontrollampen. I fejlhukommelsen kan fejlkoden P0191 være gemt.
> For at afhjælpe dette bør alle systemrelevante elektriske og mekaniske komponenter, herunder strømforsyningen, kontrolleres. Hvis der ikke findes nogen fejl, kan årsagen være tryksensoren på brændstoffordeleren (fig.). Efter udskiftning af sensoren skal fejlhukommelsen slettes, og der skal udføres en testkørsel.

