

VW Touran - Bremselys lyser ved tilsluttet tænding | HELLA

VW

Touran

Årgang: 2003 til 2006

Bremselys lyser ved tilsluttet tænding.

Hvis ovenfor nævnte fejl reklameres, og advarselslamperne på ABS, EPC, ESP desuden lyser på instrumenttavlen, kan årsagen eventuelt være en defekt koblingssensor (koblingspositionssensor).

I systemet ABS vises fejlkode 00526 ensbetydende med „uplausibelt signal bremselyskontakt“.

I dette tilfælde skal bremselyskontaktens funktion først kontrolleres. Hvis der ikke konstateres nogen defekt på bremselyskontakten, skal sikring nr.7 i sikringskassen „Batteri“ i motorrummet kontrolleres. Er sikringen defekt, skal den udskiftes. Hvis sikringen svigter igen, kan denne defekt desuden tyde på den ovenfor angivne fejl i „koblingssensoren“. Der kan her forekomme indtrængende vand på grund af den eksponerede placering og en mangelfuld gummikappe over koblingsgivercylinderen. Dette kan forårsage defekten på Hall-sensoren hhv. defekten på sikringen. I dette tilfælde tilbyder producenten en ny Hall-sensor med en forbedret tætning.

Bemærk:

Sikkerhedsfunktionen, hvor bremselyset lyser ved en defekt sikring, er et særligt VW-feature.