



VW Touran - fejlkode 148C/148B og vandindtrængning i A-stolpen

Datablad	
Producent	Volkswagen
Model	Touran med panoramasoltag
Motor	2,0 TDI
Årgang	2016
Symptom	Motorlampen tændes; vandindtrængning i området omkring A-stolpen
Fejlkode	148C / 148B
Anbefalet HGS værktøj	mega macs X



Fejlkode 148C / 148B gemt i fejlhukommelsen og vandindtrængning i A-stolpeområdet


Ved ovenstående bilmodel kan motorlampen lyse, men der er ikke noget mærkbart ydelsestab. Hvis ovennævnte fejl opstår, og fejkoderne 148B og 148C (additivvarmerens udgangstrin defekt) er gemt i fejlhukommelsen, skal forbindelsesstikkene i fodrummet kontrolleres. Disse forbinder blandt andet de elektriske kabler til additivvarmeren og er placeret bag A-stolpens fodrumsbeklædning i fører- eller passagersiden, afhængigt af udstyrsvarianten.

Hvis der opdages fugt eller korrosion på stifterne i disse stikforbindelser, skal du være særligt opmærksom på panoramasoltagets vandafløb.

De kan blive tilstoppet af snavs. Vandet samler sig, siver over tagkassetten og ind i bilen, hvor det blandt andet trænger ind i stikforbindelserne. Du kan hælde vand direkte ned i afløbene gennem det åbne glastag for at kontrollere det. Hvis der samler sig vand i soltagskassetten, og det ikke

Denne fejl kan også forekomme på andre modeller med samme udstyrsvariant.

Følg i denne forbindelse altid bilproducentens reparationsanvisninger!

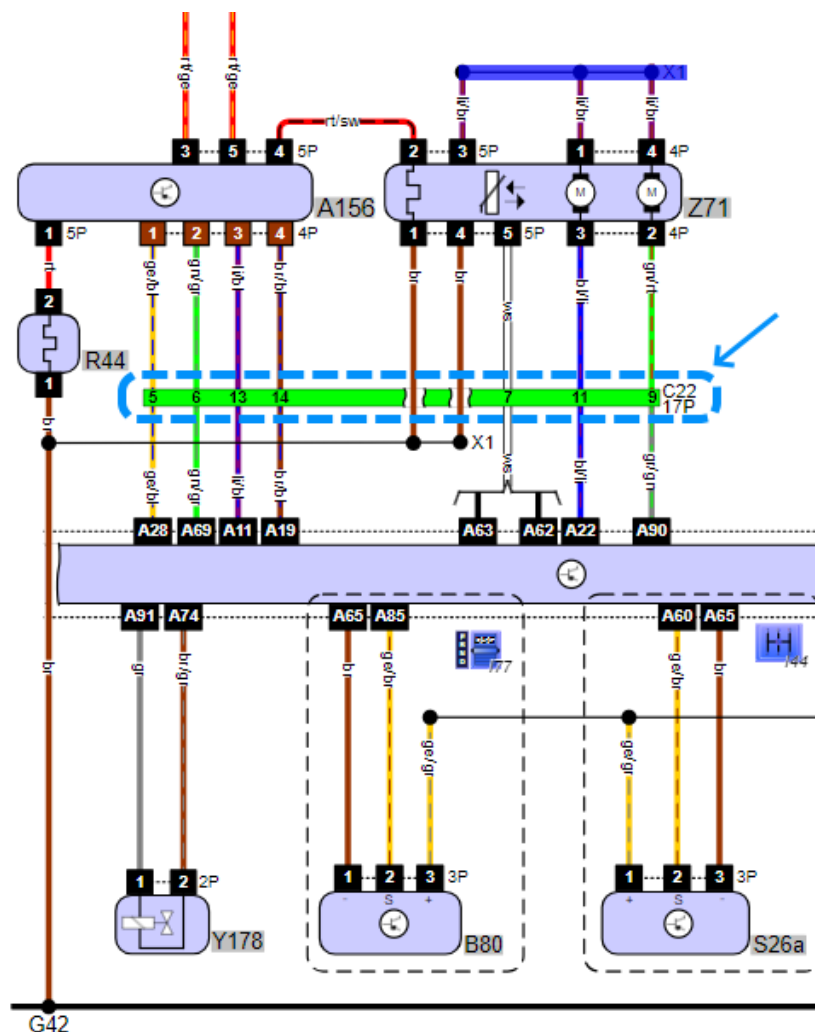

Det kan måske også interessere dig

Reprinting, distribution, reproduction, exploitation in any form whatsoever or disclosure of the contents of this document, even in part, is prohibited unless our express permission has been obtained in writing beforehand and the source is stated. The schematic illustrations, pictures and descriptions are provided for explanatory purposes and are only intended as a visual supplement to the document text, so they cannot be used as the basis for installation or assembly work. All rights reserved.