



VW T6 - Lækage ved SCR-systemet, AdBlue siver ud

Datablad	
Producent	Volkswagen
Model	Transporter T6
Motor	1,6 TDI + 2,0 TDI
Årgang	2015 - 2019
Symptom	SCR-systemet lækker



AdBlue siver ud fra SCR-systemet i VW Transporter T6

I ovennævnte modeller med SCR-systemer (selektiv katalytisk reduktion) kan der opstå utætheder i området omkring SCR-komponenterne. Her skal man være særlig opmærksom på forbindelsen mellem additivinjektoren og additivtilførselsslangen. Additivet (AdBlue) kan sive ud, fordi tilførselsslangen ikke går helt i indgreb på injektoren.
For at afhjælpe dette skal additivtilførselsslangen udskiftes, og tilslutningen på injektoren rengøres i samme forbindelse. Sørg for, at slangen går helt i indgreb på injektoren.
Disse oplysninger kan også gælde for andre bilmodeller med det samme SCR-system.

