



VW Transporter T6 - tab af kølevæske

Datablad	
Producent	Volkswagen
Model	Transporter T6
Motor	2,0 TDI
Årgang	2015 - 2019
Symptom	Tab af kølevæske



Motoren mister kølevæske

Hvis der konstateres et konstant tab af kølevæske i ovennævnte køretøjer, skal alle kølevæskeslangeforbindelser og kølerne kontrolleres for utætheder. Det anbefales at sætte kølesystemet under tryk med et egnet værktøj i henhold til producentens specifikationer.
Når du leder efter utætheden, skal du være særlig opmærksom på termostathuset. Her kan der opstå et tab af kølevæske på grund af en defekt O-ring. Når O-ringen udskiftes, skal du sørge for, at kontaktfladerne på termostathuset og motorblokken er tilstrækkeligt rengjorte.
Kølesystemet skal fyldes eller udluftes iht. fabrikantens anvisninger.



INFORMATION

Ved udskiftning af O-ringen (06B1211119B) skal termostaten udskiftes samtidig hermed

