



# BMW Serie 2 Active Tourer - Diversos fallos del sistema relacionados con el volante multifunción

## Hoja de datos

Fabricante

BMW

Modelo de vehículo

Serie 2 Active Tourer (F45)

Motor

Todos

Año de fabricación

2014 - 2017

Síntoma

Fallo de varios sistemas en relación con problemas del volante multifunción

## ⓘ Indicación de seguridad importante

## Fallos o mal funcionamiento del sistema y código de avería 030410

En los vehículos mencionados pueden producirse diversos fallos/mal funcionamiento (control de crucero, levas de cambio) relacionados con el volante multifunción.  
El mensaje de error "cruise control failed" (control de crucero ha fallado) puede aparecer en el cuadro de instrumentos. Además, el código de avería 030410 (MFL LIN slave) puede estar almacenado en la unidad de control.  
Esto puede deberse a un contacto defectuoso entre el resorte en espiral del volante y el conector múltiple del mazo de cables del volante.  
Para solucionar este problema se deben sustituir el resorte en espiral y el conector múltiple del mazo de cables del volante. Se recomienda ponerse en contacto con el fabricante del vehículo o con un taller BMW autorizado.

## NOTAS

Es posible que esta información también sea aplicable a otros modelos de BMW.



Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.