



## Ford Ranger - Sacudidas al acelerar y el testigo de control del motor está encendido

Hoja de datos	
Fabricante	Ford
Modelo de vehículo	Ranger
Motor	3,0 TDCI
Código del motor	WEC
Año de fabricación	2006 - 2011
Síntoma	El vehículo da sacudidas al acelerar   Se enciende el testigo de control del motor
Código de avería	P0201

 **Indicación de seguridad importante**

### El Vehículo da sacudidas al acelerar: testigo de control del motor encendido y código de avería P0201


Si se detecta la sintomatología de avería anterior en relación con el código de avería P0201 (Fig. 1), una posible causa puede ser un fallo de contacto en los conectores múltiples del mazo de cables del sistema de inyección.  
> Las vibraciones del motor pueden provocar un mal contacto en los enchufes de los inyectores de combustible.  
> Si durante el diagnóstico de averías en el sistema de inyección ya se han descartado otras causas, se deben comprobar el mazo de cables y los enchufes y, en caso necesario, repararlos o sustituirlos (Fig. 2).

## NOTAS

La problemática aquí descrita también puede aparecer en otros modelos de vehículo de este fabricante con el mismo tipo de motor.

¡Observe siempre en este contexto las instrucciones de reparación del fabricante del vehículo!



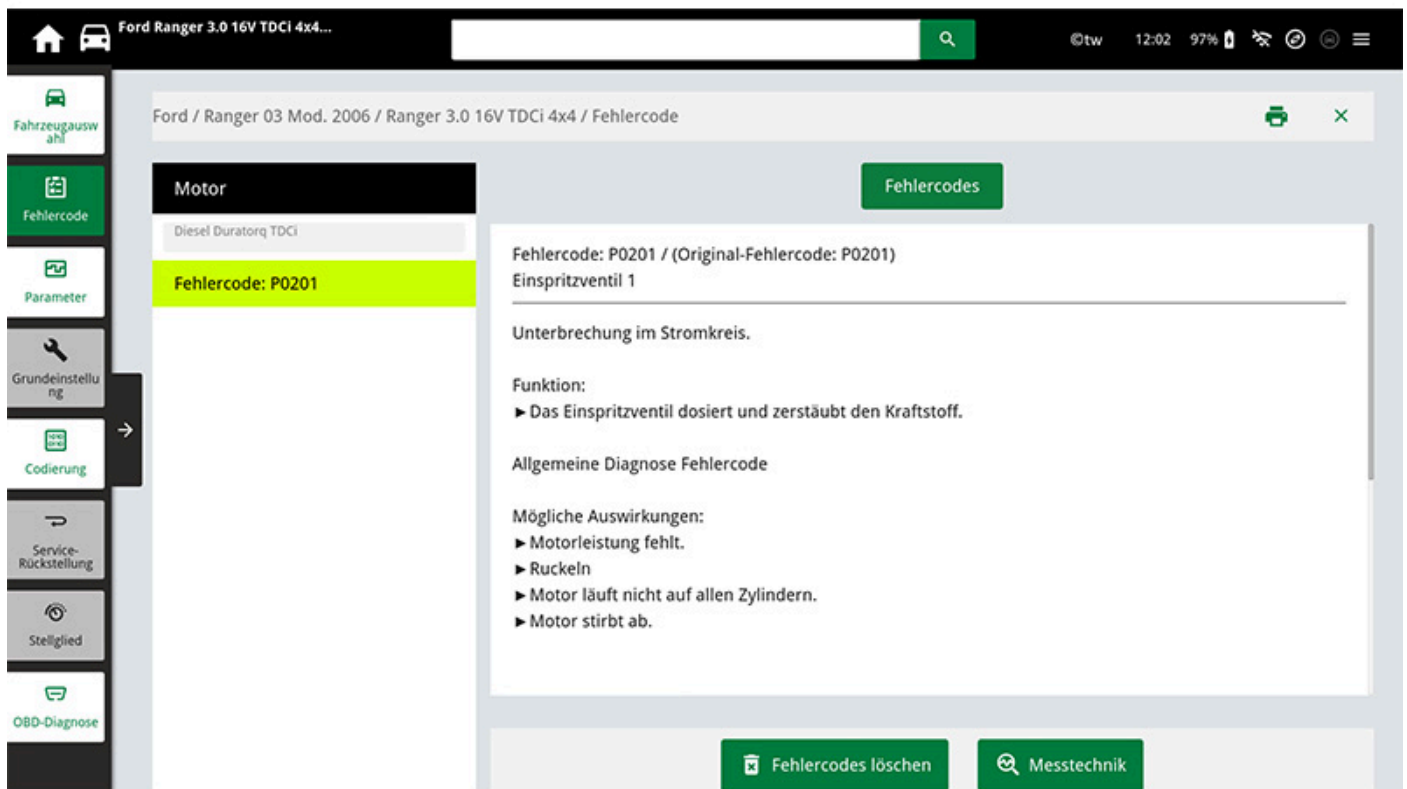

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.