

# **Fiat Seicento - Fuertes ruidos en forma de silbido en la zona del motor cuando se conecta el aire acondicionado | HELLA**

**Fiat Seicento**

**Todos los modelos**

**Motor 1108 ccm con aire acondicionado**

**Fuertes ruidos en forma de silbido en la zona del motor cuando se conecta el aire acondicionado**

Si se perciben fuertes ruidos en forma de silbido en la zona del motor al conectar el aire acondicionado, puede ser debido a un fallo en el rodamiento del tensor de correa del alternador. En este caso debería comprobarse el antiguo rodamiento (18 radios) y, si es necesario, sustituirse por un rodamiento nuevo de 20 radios (Fiat 46557129). Después de llevar a cabo la sustitución, compruebe que el rodamiento del tensor de correa y la correa del compresor coinciden. Si no coincidieran, hay que mejorar el centrado.

Para ello, desmontar el rodamiento y colocar como máximo dos arandelas de 0,5 mm (Fiat 13579771) en la fijación del compresor.