

Ford Focus C-Max - Se enciende el testigo luminoso del ABS | HELLA

Ford Focus

Modelo: C-Max 1,6 16V TDCI

Fecha de fabricación: a partir de 2006

Todos los modelos con ABS/ESP

Se enciende el testigo luminoso del ABS

Código de avería: C1288

Sensor de presión

Falla el circuito eléctrico

Si se detectara el código de avería arriba mencionado y se encendiera el testigo luminoso del ABS, puede deberse a un fallo en el sensor de presión de los frenos.

Este sensor registra la presión de los frenos del sistema hidráulico y transmite dicho registro a la unidad de control. Un fallo en la recepción de la señal podría interpretarse como una avería en la unidad de control. Como no puede realizarse una medición en el propio sensor, en este caso deberá comprobarse en primer lugar el suministro de tensión y los elementos periféricos del sistema ABS. Si los valores medidos se corresponden con los valores nominales, deberá sustituirse el sensor de presión.

Instrucciones de reparación

El sensor de presión va montado dentro de la unidad hidráulica ABS y no puede sustituirse por separado.

En caso de avería deberá sustituirse la unidad entera.

Important safety note

Technical information and practical tips have been compiled by HELLA in order to provide professional support to vehicle workshops in their day-to-day work. The information provided on this website is intended for use by suitably qualified personnel only.

Reprinting, distribution, reproduction, exploitation in any form or disclosure of the contents of this document, even in part, is prohibited without our express, written approval and indication of the source. The schematic illustrations, pictures and descriptions serve only for the purposes of explanation and representation of the instructions and cannot be used as a basis for installation or assembly work. All rights reserved.