

Ford Focus - El testigo luminoso de control del motor se enciende | HELLA

Ford Focus 1,6 16V Focus C-Max 1,6 16V | Con código motor HWDA

Año de fabricación desde 05-05 hasta 01-07

P2119:

Sensor de posición válvula mariposa/Fallo en válvula mariposa

P2135:

PCM / Sensor de válvula mariposa/Interruptor sensor colocación de pedal acelerador A/B
Relación de la tensión

P2119:

Sensor de posición válvula mariposa/Fallo en válvula mariposa

P2176:

PCM /Válvula mariposa electrónica/Fallo ajuste

En este caso debe procederse de la siguiente manera:

- Limpiar el contacto del enchufe del potenciómetro de la válvula mariposa.
- Si los contactos están destruidos, el potenciómetro (nº Art. Ford 1483794) debe renovarse.
- Para ello, desmontar la carcasa de la válvula mariposa y montar un nuevo potenciómetro.
- Comprobar el correcto funcionamiento de la válvula mariposa. Para ello, accionarla manualmente un par de veces. Después, la válvula debe quedar liberada y debe volver a su posición de salida de manera suave. Si no fuera el caso, corregir el funcionamiento de la válvula mariposa o, si es necesario, sustituirla por una nueva (nº Art. Ford 1483795).
- Tras la reparación, borrar la memoria de fallos y comprobar que el motor funciona correctamente.

Indicación de seguridad importante

La información técnica y los consejos prácticos han sido elaborados por HELLA con el fin de ayudar de forma profesional a los talleres de vehículos en su trabajo diario. La información facilitada en esta página web está pensada solamente para personal debidamente cualificado y con formación específica. Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o de reconstrucción. Todos los derechos reservados.