

Honda CR-V - Ruidos en forma de silbido en el aire acondicionado | HELLA

Honda

CR-V

Año de fabricación: 2007-2008

Motor: 2,2D i-CTDi

Ruidos en forma de silbido en el aire acondicionado

En los vehículos arriba mencionados pueden surgir ruidos en forma de silbido cuando el aire acondicionado está en funcionamiento. Las causas pueden ser las vibraciones de algunos conjuntos de piezas como "válvula de expansión/ tubo flexible del refrigerante".

Para solucionar este problema, por parte del fabricante del vehículo se propone sustituir el tubo flexible del refrigerante con la válvula de expansión. Los vehículos que pueden verse afectados son los que se incluyen hasta el siguiente número de chasis:

SHSRE5***8U016571 / SHSRE7***8U004030

Antes de sustituir los tubos flexibles hay que asegurarse de que los ruidos no los ha causado una cantidad incorrecta de relleno de refrigerante.

La cantidad de relleno R134a para este vehículo es de 465 g.