

Jeep Compass - Se atenúa la luz de conducción diurna del lado contrario| HELLA

Jeep

Compass

Fecha de fabricación: 02/2013 – 04/2013

Faros bi-halógenos

Se atenúa la luz de conducción diurna del lado contrario

En los vehículos arriba mencionados se detecta que, al conectar el intermitente, la luz de conducción diurna del lado contrario se atenúa o se apaga.

La causa de la problemática descrita puede hallarse en el hecho de que se han intercambiado las conexiones de los enchufes en la caja de relés, en el tablero de instrumentos.

El fabricante del vehículo es consciente de esta problemática y ya ha informado a los propietarios de los vehículos afectados. Sin embargo, por diversos motivos es de suponer que no se hayan revisado ni reparado todos los vehículos.

En un taller especializado podrán reparar los vehículos afectados, intercambiando la posición de los cables WT/GN (blanco/verde) y WT/BL (blanco/azul) en los enchufes (caja de relés / tablero de instrumentos).