

Mazda 5: señal no válida del sensor del ángulo de giro | HELLA

Mazda

5

Año de fabricación: 2010-2015

Código del motor: MZ-CD 1,6 (Y6) 1,6 (CW)

Se enciende la luz de advertencia del ESP

Código de error: U0428

Sensor del ángulo de dirección: señal no válida

Si se detecta el error mencionado anteriormente en relación con el código de error indicado, una posible causa puede ser una calibración defectuosa del sensor del ángulo de dirección.

Solución:

Para descartar otras fuentes de interferencias, primero se debe comprobar la periferia del sensor del ángulo de dirección.

Si no se detecta ningún fallo, se debe realizar una calibración del sensor del ángulo de dirección.

Para ello, proceda de la siguiente manera:

Consultar la memoria de errores y, si es necesario, borrar los códigos de error

Realizar el recorrido de inicialización (trayecto de prueba adecuado):

Ponga el volante en posición recta y conduzca el vehículo a una velocidad de aproximadamente 20 km/h hasta que se apague la luz de advertencia del ESP.