

Mercedes-Benz C-Klasse (W204) - Fallo esporádico en la iluminación del tablero de instrumentos | HELLA

Mercedes-Benz

Clase C (W204)

Año de fabricación: A partir de 2007 - 2014

Fallo esporádico en la iluminación del tablero de instrumentos

Si en los vehículos arriba mencionados se detecta la problemática descrita, puede deberse a que esté dañado el juego de cables del sensor de luz del entorno/sensor de lluvia.

Además, pueden producirse fallos esporádicos en el funcionamiento de la iluminación exterior y en el control del limpiaparabrisas debido al sensor de lluvia.

En el sistema de información del conductor aparece el mensaje -- Fallo en el control automático de los faros --.

- Se puede almacenar el código de avería B22E34A.

Instrucciones de reparación

- Compruebe el juego de cables del sensor de luz del entorno/sensor de lluvia.

- Aquí pueden producirse daños en la zona de la caja de fusibles si la colocación de los cables no es la adecuada.

Solución:

Compruebe si el juego de cables está dañado, repárelo si es necesario y asegúrese de que el juego de cables esté bien colocado para evitar que se produzcan más daños.