



# **Mercedes Clase E W211 - Ruidos al iniciar la marcha y al cambiar de marcha hacia adelante a marcha atrás**

Hoja de datos	
Fabricante	Mercedes
Modelo de vehículo	Clase E W211
Motor	Todos
Año de fabricación	2002 - 2010
Síntoma	Ruidos al iniciar la marcha

## Indicación de seguridad importante

## Ruidos en la parte trasera del vehículo al iniciar la marcha


En los vehículos mencionados anteriormente pueden producirse ruidos no específicos, como golpes o chasquidos, procedentes de la parte trasera del vehículo. Se notan especialmente al iniciar la marcha o al cambiar de marcha hacia adelante a marcha atrás. Una posible causa es una holgura excesiva entre el cojinete de la rueda trasera y el eje de transmisión. Puede solucionar este problema de la siguiente manera:

- Desmonte la articulación del eje de transmisión del cubo de la rueda trasera (si es necesario, desmonte el eje de transmisión)
  - Limpie las superficies de contacto de la articulación del eje de transmisión y del cojinete de la rueda (cubo de la rueda)
  - Aplique laca especial (A0009890152) a la superficie de contacto del eje de transmisión y deje secar durante al menos 1 hora
  - Monte el eje de transmisión, utilizando para ello una tuerca de fijación nueva y observando el par de apriete prescrito

- Realice una marcha de prueba

**ⓘ Nota**

Se recomienda llevar a cabo la medida en ambos lados del vehículo.

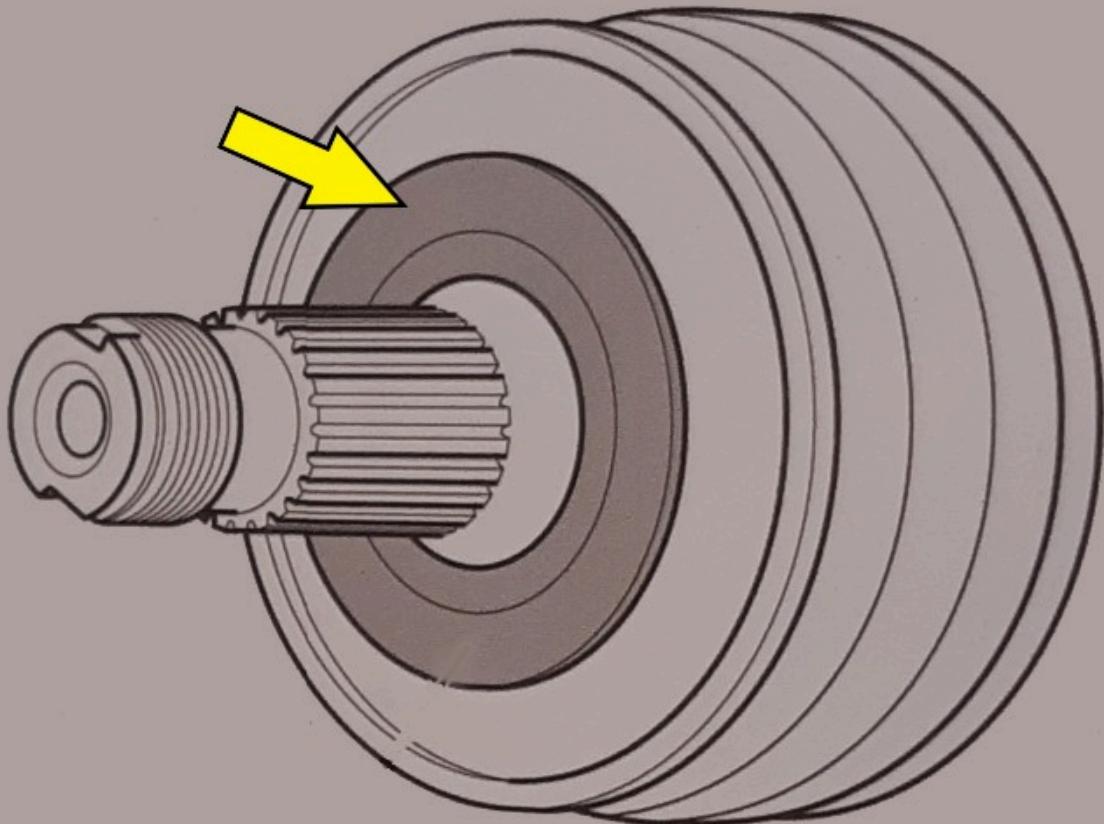

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.