



Mercedes Clase E W211 - Ruidos en la zona de la suspensión de la rueda delantera

Hoja de datos

| | |
|--------------------|---|
| Fabricante | Mercedes |
| Modelo de vehículo | Clase E W211 |
| Año de fabricación | 2002 - 2010 |
| Síntoma | Generación de ruidos sobre calzadas irregulares |

ⓘ Indicación de seguridad importante

Generación de ruidos sobre calzadas irregulares

En los vehículos mencionados pueden producirse chirridos o crujidos no específicos en la zona de la suspensión de la rueda delantera. Estos se notan especialmente al conducir sobre calzadas irregulares. Una posible causa es la fricción excesiva entre el eje del amortiguador y el tope. Puede solucionar este problema de la siguiente manera:

- Levante el retén guardapolvo del amortiguador de manera que el eje del amortiguador quede visible
- Aplique lubricante (A001989845110) al eje del amortiguador
- Vuelva a colocar el retén guardapolvo en su posición original
- Realice una marcha de prueba

ⓘ Nota



Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.