



Mercedes: códigos de error U118A02, B178392, U120B97: la luz de cruce no se apaga

Hoja de datos

Fabricante	Mercedes
Modelo de vehículo	167 / 177 / 213 / 238 / 257
Año de fabricación	2017 - 2020
Particularidad	Modelos con faros LED
Síntoma	La luz de cruce no se apaga, el asistente de luz de carretera no funciona; códigos de avería U118A02, B178392, U120B97

ⓘ Indicación de seguridad importante

En los Mercedes 167 / 177 / 213 / 238 / 257, un error de software de la unidad de control de los faros puede provocar diversos síntomas

En los vehículos mencionados, un error de software puede hacer que un faro permanezca encendido esporádicamente después de apagar las luces.

Al mismo tiempo, aparece el mensaje de advertencia en la pantalla multifunción:

- Luz de cruce defectuosa
- El asistente de luz de carretera adaptativo no funciona

Paralelamente, en la unidad de control de los faros suelen almacenarse los siguientes códigos de avería:

- U118A02 (fallo de funcionamiento de la regulación del alcance de las luces)
- B178392 (fallo del módulo de accionamiento de LED)
- U120B97 (fallo de funcionamiento de los faros)

Para descartar otras causas, se deben comprobar todos los posibles componentes del sistema y leer/borrar la memoria de errores.

Si no se detectan errores, actualice el software (ajuste de parámetros mediante recodificación) de la unidad de control de los faros. Para ello es aconsejable ponerse en contacto con un taller Mercedes.

Nota

Esta información también puede aplicarse a otros modelos y años de fabricación.

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.