



Mini R57 Cooper S - Fallo de la iluminación

Hoja de datos

Fabricante	Mini
Modelo de vehículo	R57 Cooper S
Síntoma	Mensaje de error esporádico Fallo en la iluminación

Indicación de seguridad importante

Mensaje de error esporádico - Fallo de la iluminación

En la serie de vehículos mencionada anteriormente, puede aparecer de repente un mensaje de error que indica el fallo de una bombilla de los pilotos traseros. Esta serie dispone de una función de autodiagnóstico que comprueba el estado de las bombillas tras conectar el encendido. Por lo tanto, es posible que tras encender la iluminación y realizar una prueba visual de funcionamiento, no se aprecie ninguna anomalía en la iluminación del vehículo.

Una posible causa de ello puede ser un error de transmisión a los conductos eléctricos de los portalámparas. Mediante un aparato de diagnóstico y leyendo la memoria de averías, a menudo se puede determinar qué dispositivo de iluminación es el responsable del mensaje de avería. Si en la memoria de averías se ha detectado un fallo en la iluminación de los pilotos traseros, debe prestarse especial atención a los dos portalámparas de los pilotos traseros. Allí pueden producirse problemas de contacto entre el portalámparas y el portabombillas debido a la disminución de la fuerza del muelle del portabombillas. Esto provoca la deformación térmica del portalámparas y del casquillo.

En caso de avería, compruebe los portalámparas de los pilotos traseros. Deberá procederse de la siguiente manera:

- Desconecte el encendido


- Desenganche con cuidado el embellecedor del piloto trasero de los anclajes por completo mediante la cuña de plástico
- Afloje los tres tornillos Torx
- Retire con cuidado el piloto trasero de la parte lateral en sentido contrario a la marcha (nota: si es necesario, presione las pestañas de retención (Fig.A) del maletero, esto facilita el desmontaje)
- Presione la pestaña de retención de la conexión enchufable y desconecte la conexión enchufable
- Gire el portabombillas en sentido antihorario, extraiga el casquillo
- Suelte el portalámparas del piloto trasero desenclavando las lengüetas de soporte


Debe comprobarse si el portalámparas y los casquillos de las lámparas afectadas presentan problemas de contacto. Si se observan sobrecargas térmicas en el portalámparas afectado, deberá sustituirse el portalámparas, el portabombillas y la lámpara. Esta información también podría ser aplicable a otras series de vehículos.

Nota





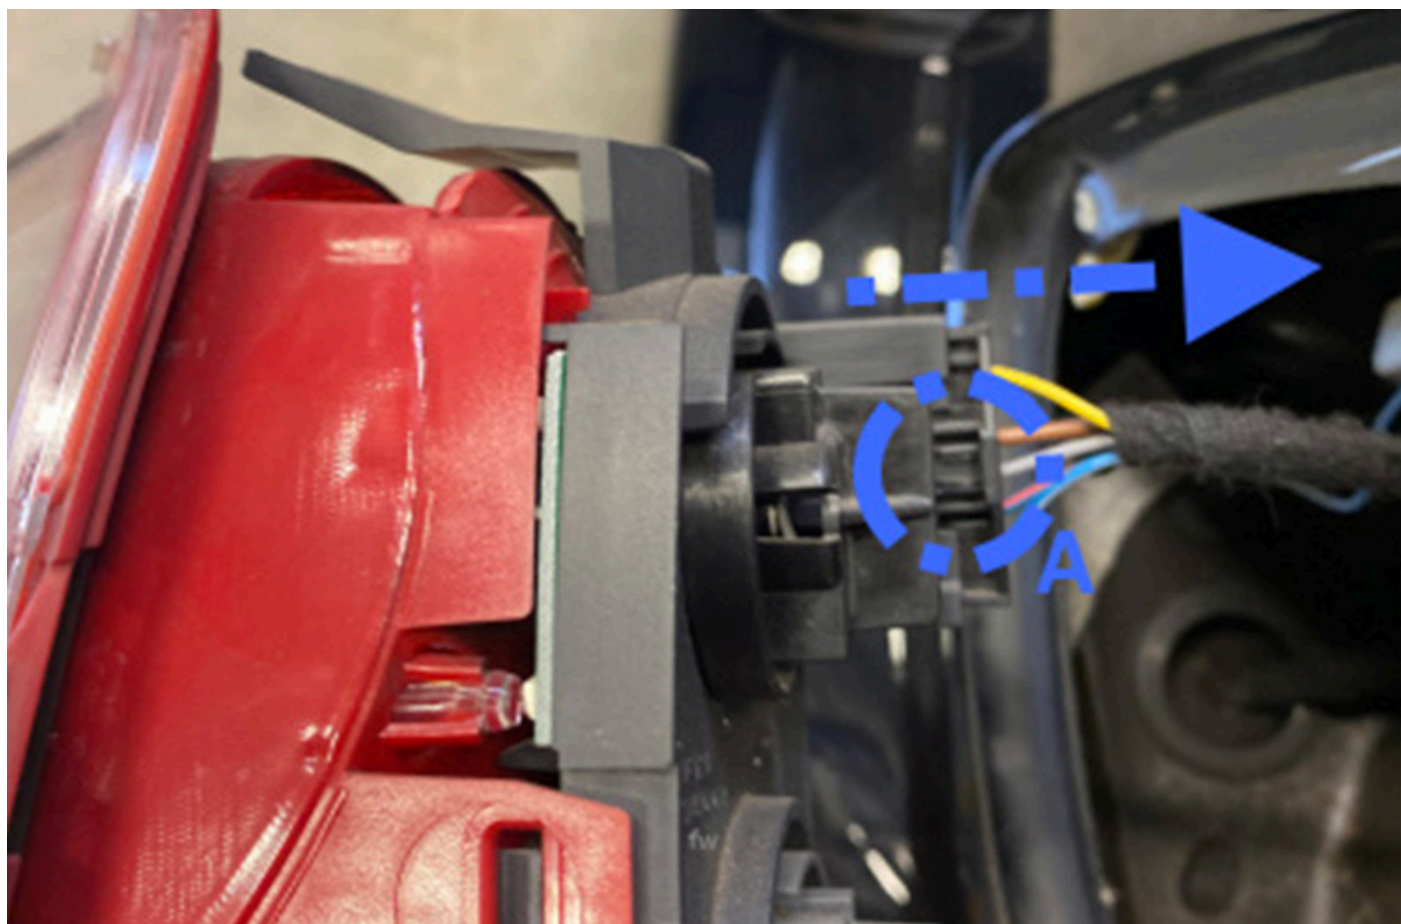

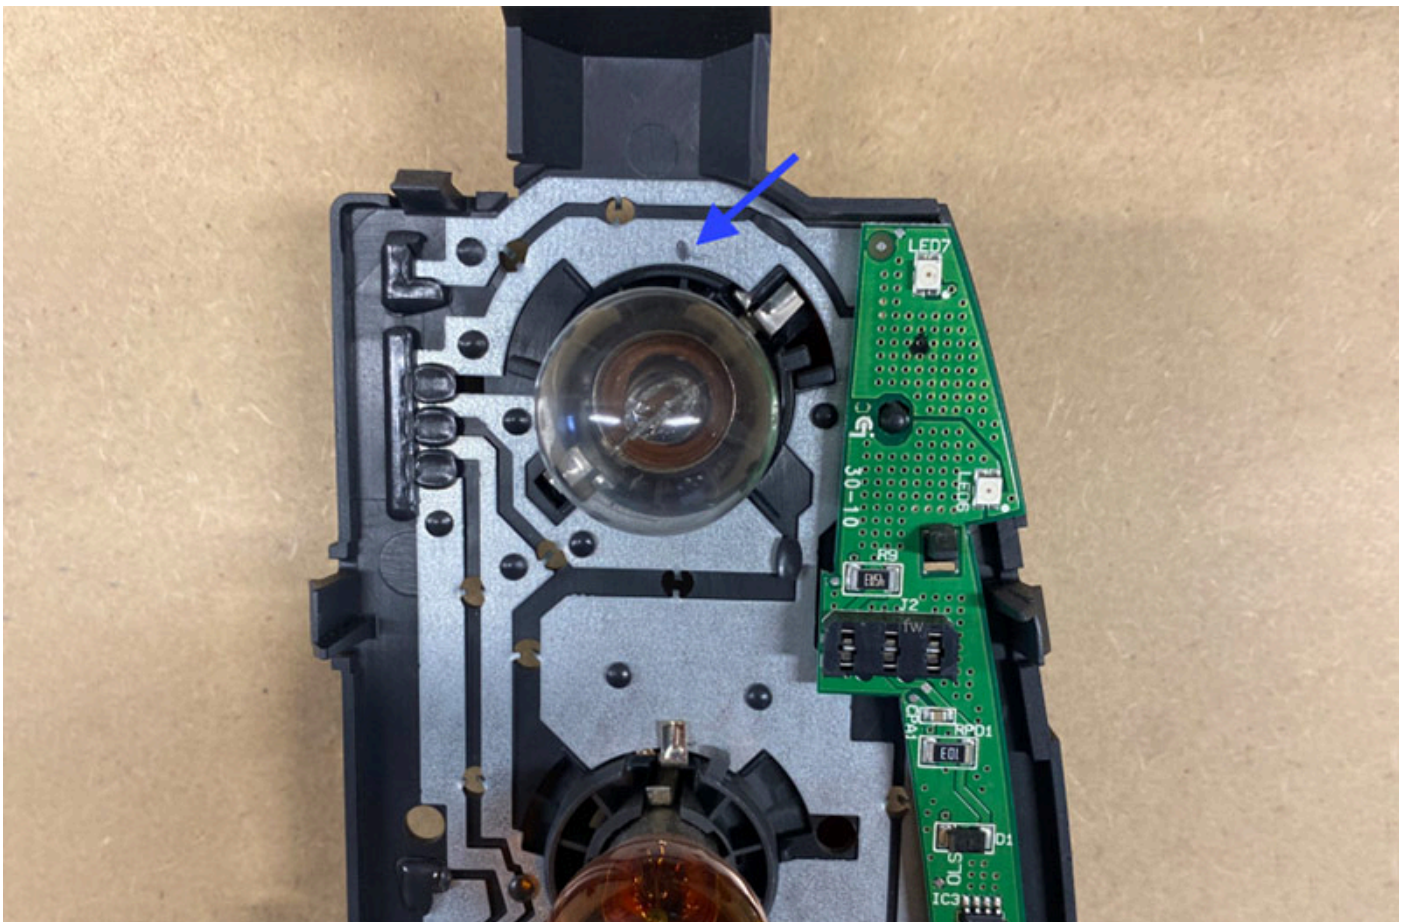

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa

por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.