

OPEL Astra J - Se enciende el testigo luminoso de control del airbag | HELLA

OPEL

Astra J

Fabricados entre 2010 y 2012

Nº chasis – A2000001 /– A8000001 /–C1000001

– A3000001

Se enciende el testigo luminoso de control del airbag

En los vehículos arriba mencionados puede encenderse sin justificación el testigo luminoso de control del airbag.

Además, pueden haberse almacenado los siguientes códigos de avería:

- B001A 02 (cuyo significado es: circuito de encendido anclaje tensor cinturón del asiento del conductor, cortocircuito en la masa)
- B001B 02 (cuyo significado es: circuito de encendido anclaje tensor cinturón del asiento del acompañante, cortocircuito en la masa)

La causa posible de esta avería puede ser que esté dañado el mazo de cables del sistema del airbag (en la zona del sistema de carril que sirve para ajustar el asiento).

Comprobar si el mazo de cables presenta daños. Verificar cuidadosamente posibles partes desgastadas.

Si el mazo de cables no está bien tendido (marca de la imagen 1), puede provocar el daño mencionado.

Los trabajos que se detallan a continuación solamente deben ser realizados por personal cualificado.

- Sustituir la unidad tensora del cinturón
- Tender de nuevo el mazo de cables y fijarlo

(debe prestarse especial atención para que los cables estén tendidos correctamente)

Imagen 2

- Sustituir el revestimiento de los carriles del asiento
- A continuación, consultar y borrar la memoria de averías

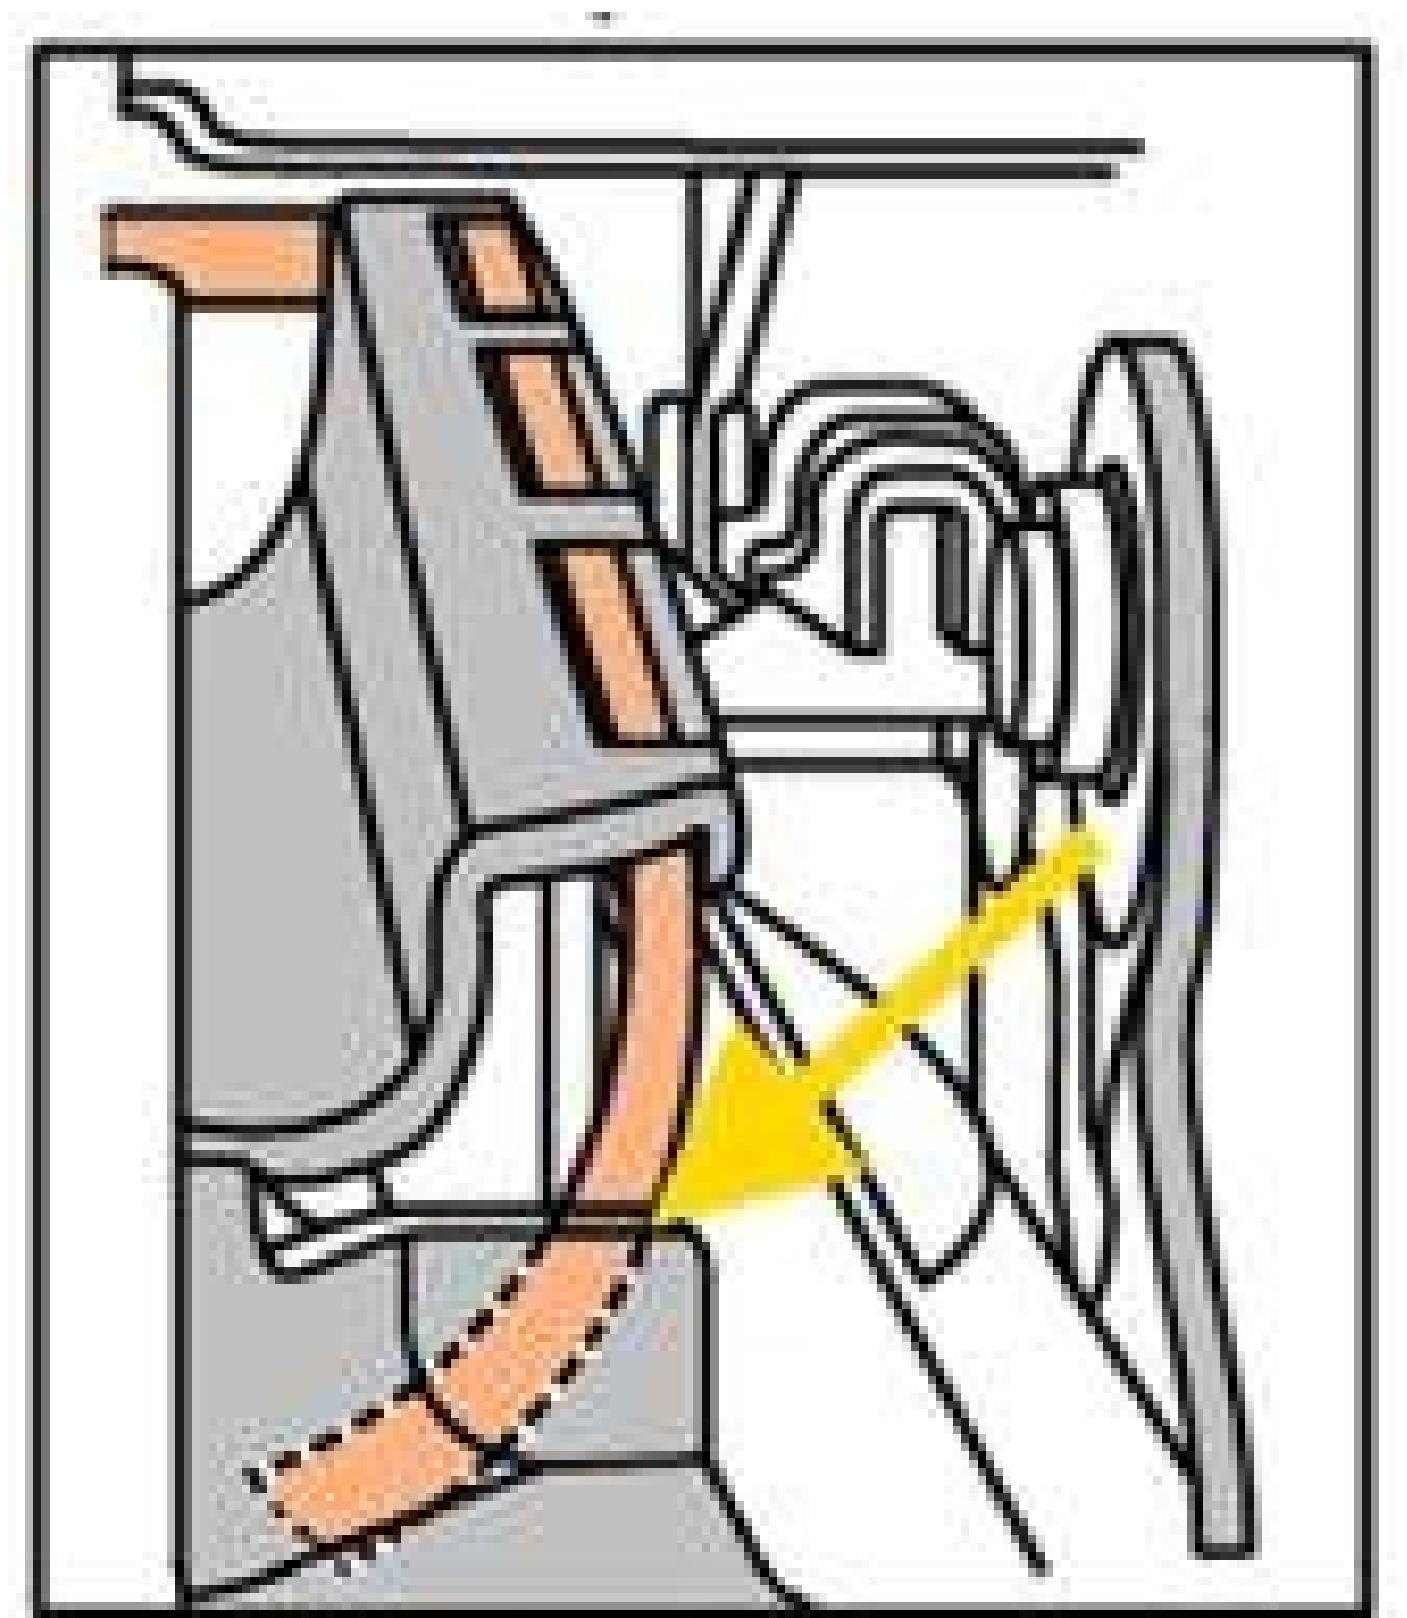


Imagen 1

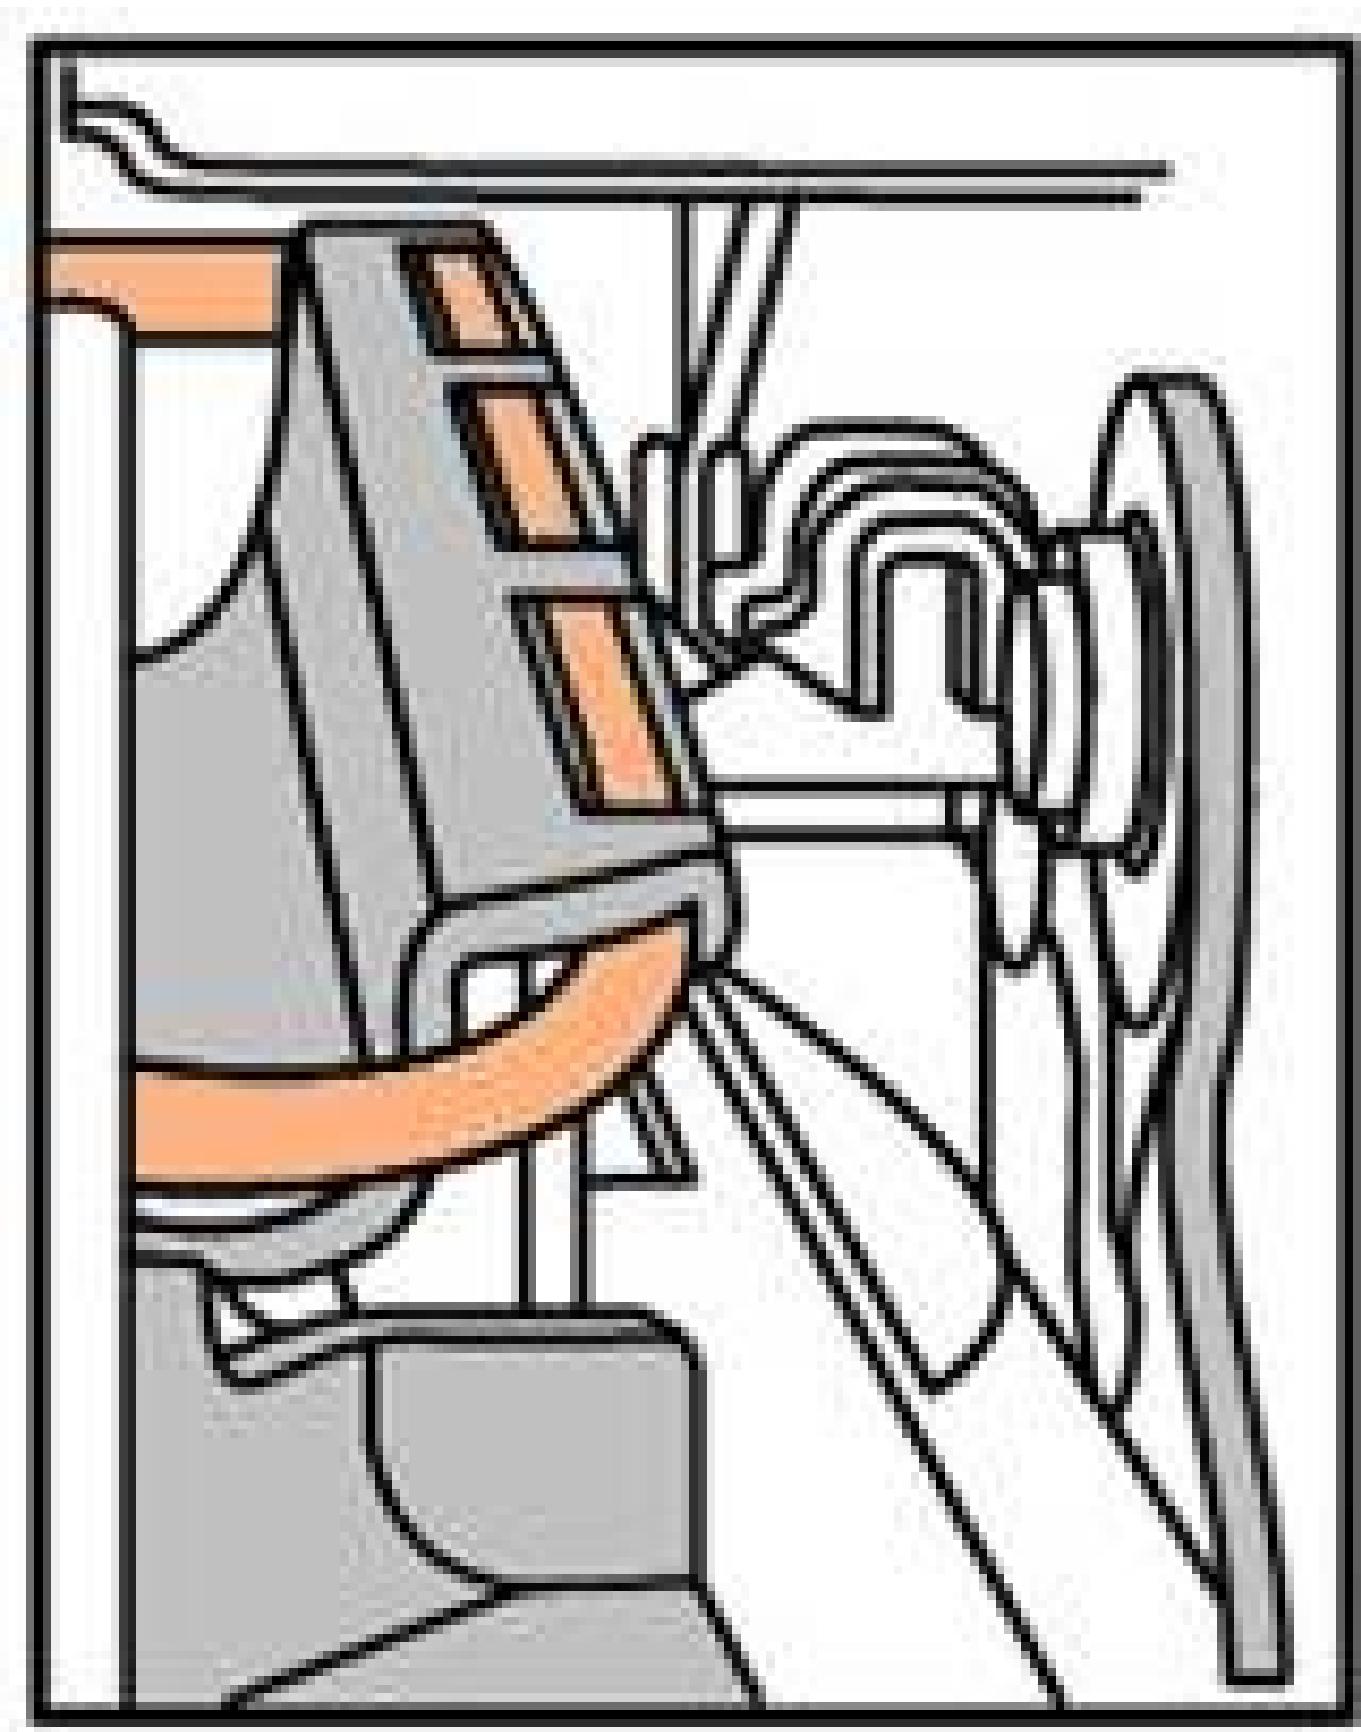


Imagen 2