

OPEL Astra - Potencia del motor insuficiente; a veces se enciende el testigo luminoso de control del motor | HELLA

OPEL

Astra G Fabricados en: 2003

Astra H Fabricados en: 2004 - 2007, código motor: Z16XEP

Vectra C Fabricados en: 2006 - 2008, código motor: Z16XEP

Meriva Fabricados en: 2006 - 2010, código motor: Z16XEP

Zafira B Fabricados en: 2005 - 2007, código motor: Z16XEP

Potencia del motor insuficiente; a veces se enciende el testigo luminoso de control del motor

En los vehículos arriba mencionados se detecta una potencia del motor insuficiente.

A veces se enciende el testigo luminoso de control del motor y se registran los siguientes códigos de avería.

- P0171 (mezcla pobre aire/combustible)
- P0300 (detectado fallo de encendido varios cilindros)
- P0303 (detectado fallo de encendido cilindro 3)
- P1300 (EOBD, fallo por depósito vacío)

La causa de la problemática descrita arriba puede deberse a que la válvula EGR no esté limpia (válvula de realimentación de gases de escape) (imágenes 1 / 2) o por un bloqueo en el canal EGR

(imagen 3) debido a la suciedad presente en el múltiple de admisión.

Solución:

- Soltar el conector y desmontar la válvula EGR

- Comprobar la válvula EGR y sustituirla en caso necesario
- Desmontar el múltiple de admisión
- Comprobar si hay suciedad en los canales EGR y limpiarlos en caso necesario (emplear herramientas adecuadas)
- Montar el múltiple de admisión
- Realizar una conducción de prueba
- Leer las averías con una máquina de diagnóstico y borrarlas en caso necesario



Imagen 2



img src="[ioID]FD52A93DEAE5405198C100C5F0BF8F87/
bi_es_electronics_opel_astra_g_h_meriva_vectra_zafira_schlechte_motorleistung003.jpg" alt=""
class="img-responsive withoutBorder" />



Figure 3