

OPEL Zafira B - Fallo en el funcionamiento de la válvula de ventilación | HELLA

OPEL

Zafira B

Año de fabricación: 2005 - 2009

Con aire acondicionado

Fallo en el funcionamiento de la válvula de ventilación

En los vehículos arriba mencionados puede producirse un fallo en el funcionamiento entre el eje de la válvula de ventilación y la válvula de ventilación debido a que el accionamiento esté dañado (imagen 1).

Para solucionar este problema puede utilizarse un kit de reparación (93196653), imagen 2. Para ello se montará una nueva carcasa de la válvula de ventilación y se sustituirá el corto eje del servomotor por otro más largo.

Para realizar una sustitución de los componentes deberá procederse de la siguiente manera:

- Desatornillar el motor de ventilación de la carcasa de la válvula de ventilación (imagen 3)
 - Retirar del compartimento del motor la carcasa de la válvula de ventilación
 - Desmontar la carcasa
-
- Retirar de la antigua carcasa el motor de la válvula de ventilación con el eje (imagen 4)
 - Retirar el eje corto y montar el eje más largo que viene en el kit de reparación (dibujo)
 - Montar el motor con el eje en la nueva carcasa
 - Montar la carcasa de la válvula de ventilación y el motor de ventilación

Tras este cambio se ha de comprobar la configuración básica y efectuar una prueba de funcionamiento.



Imagen 2



img src="[ioID]FD52A93DEAE5405198C100C5F0BF8F87/
bi_es_airco_opel_zafira_b_umluftklappe005.jpg" alt="" class="img-responsive withoutBorder" />





