

Opel Astra H - El aire acondicionado no funciona en modo automático | HELLA

Opel

Astra H

Año de fabricación: 2004 - 2008

Con climatizador automático (ECC)

El aire acondicionado no funciona en modo automático

En los vehículos arriba mencionados, un fallo del software puede provocar que el aire acondicionado solo funcione en modo manual. En estos casos suele aparecer en la pantalla un aviso de avería que no da muchas pistas (M1 - M5).

Este problema puede solucionarse realizando una actualización del software.

A partir de los siguientes números de chasis, ya se ha colocado en fábrica un nuevo software modificado:

W0L0AHL4882160266 - (fábrica de Bochum)

W0L0AHL0885117742 - (fábrica de Amberes)

W0L0AHL4888096223 - (fábrica de Ellesmere Port)