

Opel Astra H - Pérdida de potencia del motor | HELLA

Opel

Astra H

Todos los modelos con turbocompresor

Pérdida de potencia del motor.

Código de avería P1106.

Se enciende el testigo de control del motor.

Sensor de atmósfera / Sensor de altura

Si en los vehículos arriba mencionados se detecta que el motor da sacudidas, que pierde potencia y se registra el código de avería P1106, puede deberse a un fallo en el sensor de atmósfera o que éste no se haya montado correctamente.

- Comprobar el nº del fabricante del sensor de atmósfera. Si el nº es 261002137, hay que sustituir el sensor.

En este caso, puede utilizarse el sensor Hella

con nº de artículo: 6PP 009 400-461.

Indicaciones técnicas sobre el sensor de atmósfera / sensor de altura:

Para evitar una mezcla demasiado rica, debe reducirse

el tiempo de inyección al aumentar la tensión del sensor.



kPa	mV	
15 - 117	580 - 4750	

