



Opel Astra-J Sports Tourer - Indicación en pantalla del código 16

Hoja de datos	
Fabricante	Opel
Modelo de vehículo	Astra-J
Síntoma	Indicación en pantalla del código 16

Indicación de seguridad importante

Opel Astra-J Sports Tourer - Indicación en pantalla del código 16

En la pantalla ([Fig.1](#)) aparece el código 16 con el aviso "Véase el manual de instrucciones". El código de avería Diagnosegerät_B3881 corresponde a una lámpara del piloto trasero o un circuito eléctrico defectuoso.

Compruebe el funcionamiento de las luces y, en este caso, sustituya la bombilla de la luz de freno. Para ello, abra el guarnecido interior trasero y afloje las dos tuercas de mariposa ([Fig. 2](#)). A continuación, saque el grupo óptico trasero de la carrocería del vehículo hacia atrás.

Sustituya la bombilla P21W ([Fig.3](#)). Compruebe que los contactos del conector no estén corroídos.

Si es necesario, borre el mensaje de error almacenado en la unidad de control a través del dispositivo de diagnóstico. Volver a montar todas las piezas en el orden inverso al seguido durante el desmontaje.



Fig.1: En la pantalla aparece el código 16

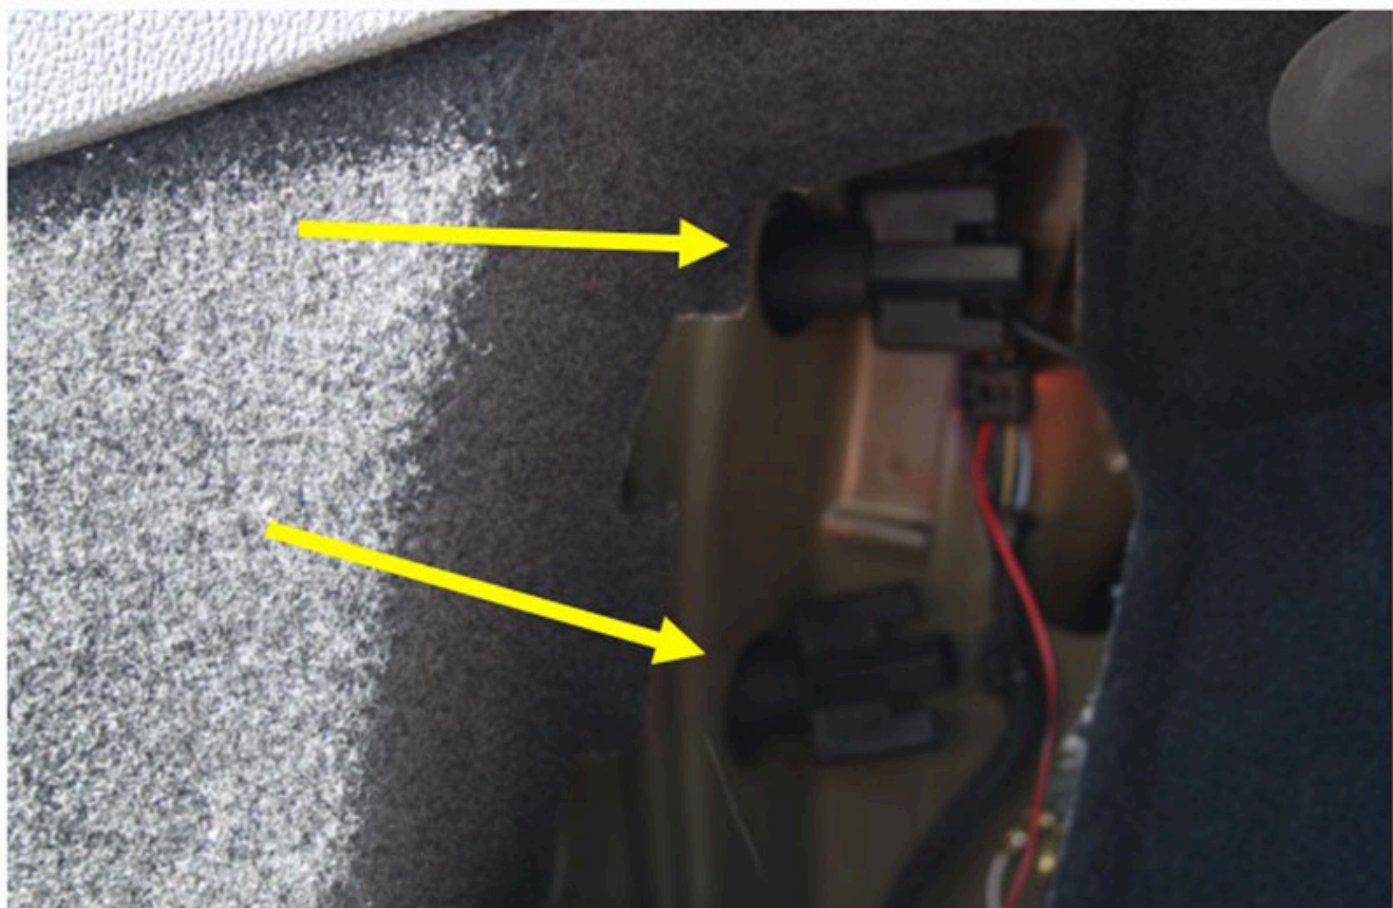


Fig.2: Guarnecido interior

OPEL ASTRA J SPORTS TOURER (P10)
10/10 →

 BREMSLEUCHTE

P21W

21 W
12 V



STANDARD

LONG LIFE

Exact Fit

 UP TO
3x LONGER
LIFETIME

BLISTER

1x  8GA 002 073-123

KARTON

10x  8GA 002 073-121

BLISTER

1x  8GA 002 073-183

KARTON

10x  8GA 002 073-271

Fig.3: Bombilla P21W

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o de reconstrucción. Todos los derechos reservados.