

Opel Astra J Sports Tourer: ruido de chapoteo en la zona de las puertas | HELLA

Opel

Astra J Sports Tourer

Ruido de chapoteo en la zona de la puerta

Si se detecta el problema mencionado anteriormente al arrancar y frenar, la causa puede ser que las válvulas de drenaje (imágenes 2 y 3) de la puerta del conductor estén obstruidas y sucias.

El agua entra por el hueco entre la ventanilla lateral y el burlete (imagen 1), no puede salir y se acumula en la parte inferior de la puerta.

Solución:

Afloje con cuidado las válvulas de drenaje con una palanca de montaje (plástico) y retírelas (deje que se vacíe el agua).

Desmonte el revestimiento de la puerta según las instrucciones del fabricante. Si es necesario, seque y limpie el interior de la puerta, trate adecuadamente los posibles daños causados por la corrosión y consérvelos.

Limpiar las válvulas de drenaje o sustituirlas si es necesario.

. Pieza de recambio OE n.º 13284289

Nota:

Compruebe las válvulas de drenaje de las puertas restantes y, si es necesario, sustitúyalas como se ha descrito anteriormente.

Imagen 1



Imagen 2



Imagen 3

