



Opel Astra K - No funciona la dirección asistida

Hoja de datos

Fabricante	Opel
Modelo de vehículo	Astra K
Motor	1,4 16V Turbo (B14XFT)
Año de fabricación	2019
Síntoma	No funciona la dirección asistida


① Indicación de seguridad importante

No funciona la dirección asistida

En los vehículos arriba indicados se reclama el siguiente problema: es difícil dirigir el vehículo.
El motivo es una conexión de enchufe deficiente entre el sensor del ángulo de dirección y el mazo de cables (véase la imagen). Para solucionar este problema, proceda de la siguiente manera:
Primero desconecte la conexión de enchufe y compruebe si está sucia o dañada; si es necesario, límpielo y repárela siguiendo las instrucciones del fabricante. A continuación, vuelva a conectar los enchufes asegurándose de que la conexión de enchufe está correctamente colocada. A continuación se deben consultar los códigos de avería y se debe realizar un recorrido de prueba para comprobar la medida.

① NOTA

¡Observe siempre las instrucciones de reparación del fabricante del vehículo!

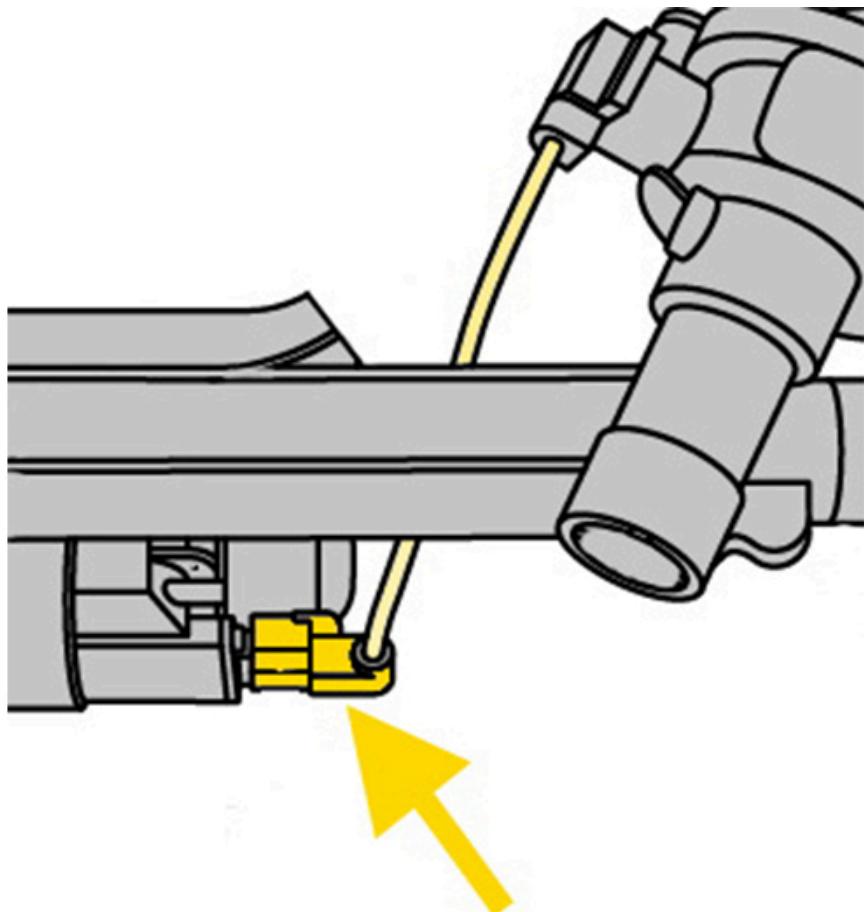

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.