

# **Opel Insignia - Pérdida de potencia, aviso en el tablero de instrumentos | HELLA**

**Opel**

**Insignia**

**Fecha de fabricación: a partir de 2008**

**Motor: 2,0 CDTI**

## **Pérdida de potencia, aviso en el tablero de instrumentos**

En los vehículos arriba mencionado puede producirse una grieta (véase imagen) en la manguera del aire sobrealimentado lo que provocaría el siguiente aviso de avería: "Realizar mantenimiento al vehículo próximamente". Este aviso de avería suele estar relacionado con una repentina pérdida de potencia del motor. En algunos casos se enciende en el tablero de instrumentos el testigo luminoso de control del motor.

En la memoria de averías puede quedar registrado el código P0299 (presión demasiado baja del colector de admisión) y/o P2282 (presión errónea del colector de admisión).

Para solucionar este problema deberá procederse de la siguiente manera:

- Leer la memoria de averías
- Comprobar de manera visual el canal de admisión
- Sustituir la pieza defectuosa
- Borrar la memoria de averías
- Realizar una conducción de prueba

