

# **Opel Omega B - Fallo en el funcionamiento del sensor de luz y de lluvia | HELLA**

**Opel**

**Opel Omega B**

**Todos los modelos: de 05/2000 a 05/2002**

**Fallo en el funcionamiento del sensor de luz y de lluvia**

Si en los vehículos mencionados se detecta un problema/avería en el funcionamiento automático de los limpiaparabrisas, puede deberse a un fallo en los relés del sensor de lluvia. En este caso, habría que revisarlos y, si es necesario, sustituirlos. Ambos relés se encuentran en la caja de fusibles (alojamiento del motor).

A partir del nº de chasis VIN W0L0VBF6921061034 se han instalado nuevos relés del sensor de lluvia (2 unid.) con un funcionamiento optimizado.

- Recambio: nº 93175483
- Nº catálogo 62 38 627

Indicación:

Si al analizar el fallo se detecta una avería en el sensor de lluvia (en la electrónica de control), también en este caso hay que sustituir ambos relés del sensor de lluvia (ver arriba).

Si necesita indicaciones adicionales para sustituir el sensor de luz y lluvia, las encontrará en el banco de datos de IT - información técnica.

- Sustituir el sensor de luz y lluvia con un kit de reparación de silicona.