

Opel Vivaro - Iluminación incontrolada de la lámpara de advertencia ABS-Service-Stop durante la marcha | HELLA

Opel Vivaro

Todos los modelos

Fecha de fabricación 2001-2003

Iluminación incontrolada de la lámpara de advertencia ABS-Service-Stop durante la marcha

No se almacena ningún código de avería en la unidad de control

Si se detecta el defecto mencionado arriba, una posible causa puede ser un motor del limpiaparabrisas defectuoso.

El motor del limpiaparabrisas genera interferencias que pueden ocasionar perturbaciones y que el piloto de advertencia ABS se ilumine.

Instrucciones de reparación

En caso de reparación recomendamos proceder de la siguiente manera:

- comprobar el sistema antibloqueo y garantizar que no hay ninguna otra causa responsable del defecto
- comprobar el motor del limpiaparabrisas y sustituirlo si es necesario

Si el motor del limpiaparabrisas todavía funciona bien, se ofrece como alternativa un filtro antiparásitos por parte del fabricante del vehículo. El filtro se integra en la conexión eléctrica del motor del limpiaparabrisas y puede tanto filtrar como atenuar dichas perturbaciones.

Recambio: filtro antiparásitos 90513022

¡Respete siempre las indicaciones de reparación del fabricante del vehículo!