

Opel Zafira B - Pérdida de potencia del motor | HELLA

Opel

Zafira B

Todos los modelos con turbocompresor

Pérdida de potencia del motor.

Código de avería P1106

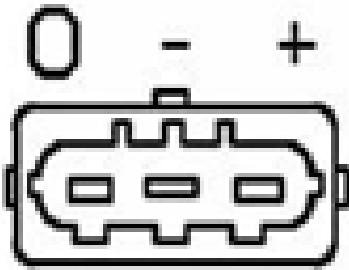
Se enciende el testigo luminoso de control del motor.

Sensor de atmósfera/ Sensor de altura

Si en estos vehículos se detecta que el motor da tirones, pierde potencia y se registra el código de avería P1106, puede deberse a un fallo en el sensor de atmósfera, o a que no esté montado correctamente.

- Comprobar el nº de artículo del fabricante del sensor de atmósfera. Si el nº que aparece es 261002137, el sensor debe cambiarse.

En este caso puede utilizarse el sensor Hella

kPa	mV	
15 - 117	580 - 4750	



img src="[_ioID]FD52A93DEAE5405198C100C5F0BF8F87/bi_es_elektronics_opel_zafira-b_atmosphaerendrucksensor001.png" alt="" class="img-responsive withoutBorder"/>img
src="[_ioID]FD52A93DEAE5405198C100C5F0BF8F87/bi_es_elektronics_opel_zafira-b_atmosphaerendrucksensor002.png" alt="" class="img-responsive withoutBorder"/>