



Seat Arona: ruidos de la parte delantera del vehículo al maniobrar

Hoja de datos	
Fabricante	Seat
Modelo de vehículo	Arona
Motor	Todos los modelos
Año de fabricación	2017 - 2021
Síntoma	Ruidos en la zona delantera al maniobrar

Indicación de seguridad importante

Ruidos en la zona delantera al maniobrar

En los vehículos arriba indicados se reclama el siguiente problema.

Los ruidos puede producirse al maniobrar el vehículo.

La causa podría ser una fricción no deseada entre el brazo telescópico delantero y el tope elástico del amortiguador.


Para solucionar este problema, proceda de la siguiente manera:

- Para acceder a la varilla de émbolo del amortiguador, levante la cubierta protectora y el tope elástico.
- Limpie a fondo todas las superficies de contacto y úntelas con

grasa de silicona n.º de artículo G 000 405 A2 shy /> (Utilice únicamente el tipo de grasa de silicona especificado)shy /> Aplíquela a las superficies de contacto entre la varilla de émbolo del amortiguador y el tope elástico tal como se indica en la imagen

- Las piezas desmontadas deberán montarse en el orden contrario.
- Repita el procedimiento en el otro lado del vehículo.

Después debe realizarse una conducción de prueba para verificar el éxito de la reparación.

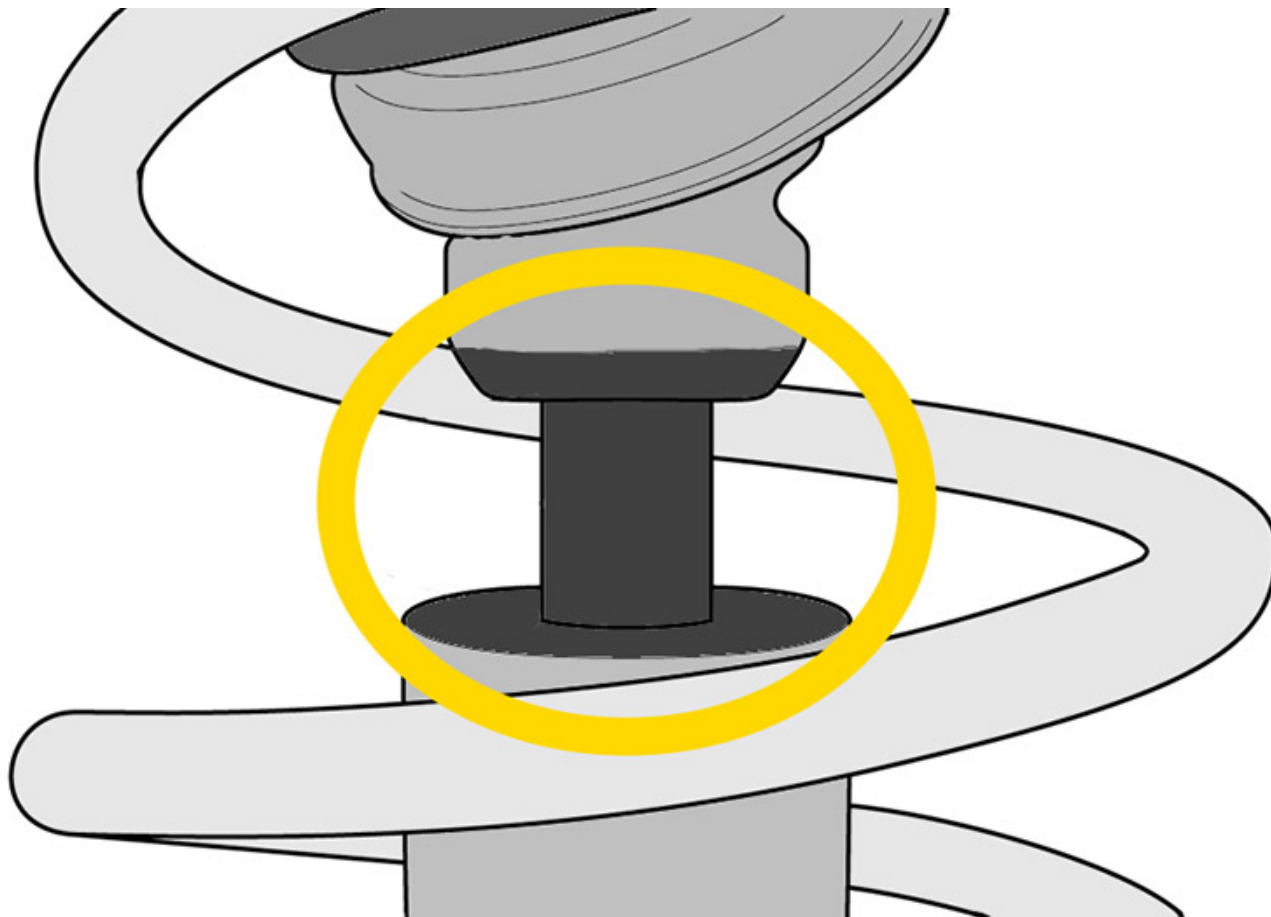

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.